

Ushikata Area - Curvimeter

ウシカタ エリア・カーブメータ

X - PLAN F / F.C シリーズ

X - PLAN 300F / X - PLAN 300F.C

X - PLAN 380F / X - PLAN 380F.C

X - PLAN 460F / X - PLAN 460F.C

X - PLAN 520F / X - PLAN 520F.C

X - PLAN 620F / X - PLAN 620F.C

取扱説明書



はじめに

この度はエクスプラン F/F.C シリーズを御利用頂きましてありがとうございます。この二つのモデルは当社の前モデルであるエクスプラン 360C + / C + の機能をすべて引き継いでいるうえ、F シリーズには放射距離・等高線による土量体積・回転体測定 of 3 つの特殊測定機能、F.C シリーズには座標点マーキング機能を加えています。また独自のマウスキーによって単位、縮尺などの測定の諸条件の選択、確認をコンピューターのマウスを扱う要領で簡単に設定できます。

この取扱説明書では、詳細な説明の前に代表的な 2 つの使用例について説明しております。この 2 つの使用例を実際にエクスプランを使用して測定すれば、ご理解頂けます。又、別添の 〔クイックマニュアル〕 に各種の操作事例がありますので、ぜひ御利用下さい。

エクスプラン F シリーズでの測定機能は、特殊測定と基本測定の二種類に分けられています。

特殊測定 ---- 図心・三斜面積・角度・円弧中心・放射距離・
等高線による土量体積・回転体の体積、表面積、重心

基本測定 ---- 座標・面積・辺長・線長・半径

これに対して、エクスプラン F.C シリーズは、最も使われている基本測定機能だけが持っています。

特殊測定（三斜面積・角度・円弧中心・放射距離・等高線による土量体積・回転体の体積、表面積、重心）の測定はどれか 1 つだけを選択できます。但し、図心は基本測定と同時に選択できます。

座標のマーク機能は、座標値が表示されているとき、いつでもマークキーを押して図面に座標点を印することができます。接続しているコンピュータの指令で図面に座標点を落とすことも可能です。

また、本取扱説明書では、エクスプラン F シリーズ及びエクスプラン F.C シリーズに共用するものでありまして、特殊測定に関する説明はエクスプラン F シリーズだけに適用とさせていただきます。



目次

Page

はじめに	1
1 . 使用例	4
1 - 1 . 使用例 1	4
1 - 2 . 使用例 2	6
2 . 装置説明	9
2 - 1 . 構成	9
2 - 2 . 操作パネル	10
3 . 測定機能	13
3 - 1 . 基本測定	13
3 - 1 - 1 . 座標の測り方	13
a . 座標系の種類	13
b . 座標軸の定義方法	14
- 1) 原点 - X 軸指定方法	14
- 2) 座標既知点指定法 (X Y 軸縮尺等しい場合)	15
- 3) アフィン変換法	16
- 4) 図形対応座標の方法	17
3 - 1 - 2 . 辺長の測り方	18
3 - 1 - 3 . 面積の測り方	19
a . オートクロズ機能	19
b . 直線補間機能	19
3 - 1 - 4 . 線長の測り方	20
3 - 1 - 5 . 半径の測り方	21
3 - 2 . 特殊測定	22
3 - 2 - 1 . 図心座標の測り方	22
3 - 2 - 2 . 三斜面積の測り方	23
3 - 2 - 3 . 角度の測り方	24
3 - 2 - 4 . 円弧中心座標の測り方	25
3 - 2 - 5 . 放射距離の測り方	27
3 - 2 - 6 . 等高線による土量の測り方	28
3 - 2 - 7 . 回転体の体積・表面積・重心の測り方	29
4 . 測定条件	31
4 - 1 . 単位	31
4 - 1 - 1 . 単位の種類	31
4 - 1 - 2 . 単位の選択方法	31
4 - 1 - 3 . ユーザ単位 (U) の使い方	32


4 - 2 . 縮尺	3 2
4 - 2 - 1 . 縮尺率の指定方法	3 2
a . 縮尺補正	3 3
b . 実寸補正	3 3
4 - 2 - 2 . 縦 / 横の縮尺が異なる場合の注意点	3 4
4 - 2 - 3 . 電卓計算結果の縮尺入力	3 4
4 - 3 . 小数桁指定	3 4
4 - 4 . 自動番号 (ナンバリング) の機能について	3 5
4 - 4 - 1 . 測定中のナンバリング	3 5
4 - 4 - 2 . 測定後のナンバリング	3 5
5 . 測定結果の累積・平均機能	3 6
6 . 座標点のマーク操作	3 7
6 - 1 . マーク座標の指定方法	3 7
6 - 2 . マーク誘導画面	3 7
7 . 操作	3 9
7 - 1 . 電源オン / オフ	3 9
7 - 2 . 測定機能、測定条件設定操作	3 9
7 - 2 - 1 . 確認、設定	3 9
7 - 2 - 2 . ダイレクト選択	4 0
7 - 2 - 3 . マウス操作	4 1
7 - 2 - 4 . 複数記憶	4 3
7 - 3 . 測定操作	4 5
7 - 3 - 1 . 測定操作の全体的な手順	4 5
7 - 3 - 2 . 測定モード (ポイント / 連続 / ア - クモ - ド)	4 6
7 - 3 - 3 . オートパワー - オフ機能	4 6
8 . 演算機能	4 7
9 . プリンタ用紙の取り付け方	4 8
10 . 電池	4 8
10 - 1 . 電池の充電と電池残量について	4 8
10 - 2 . コードレス使用可能時間の表示	4 8
11 . その他の事項	4 9
12 . 仕様	5 0
付表 1 : マウスメニュー構成表	
付表 2 : 測定条件表	

1 . 使用例

1 - 1 . 使用例 1 - - - 面積を測る - - -

右図の図形の面積を測ります。

(条件) 縮尺 : 1 / 2 0 0
 単位 : $m^2 (m)$
 小数点以下 2 桁まで求める。

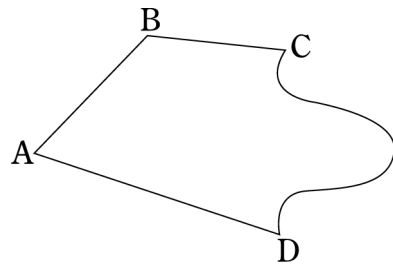

表示

操作手順

表示	操作手順
* * * * * * X-PLANxxxF V4.0 BAT=40H C.P. 1	1. 必要ならプリンタを装着する。 2. スイッチ・オン バッテリーのおおよその残り時間と呼び出されている測定条件の番号が約 2 秒間表示されます。
キーノセツマイプリント? YES マル NO	プリンタがある時の画面
0.	プリンタがない時の画面
	条件設定のキ - 操作 まず測定条件を指定します。
1 ソクテイノク Y/N トクシュソクテイ N	3. S E T キ - を押す。 4. 特殊測定はしないので N O キ - を押す。
1 ソクテイノク Y/N ザヒョウ (X.Y)N	5. 座標は測定しないので N O キ - を押す。
1 ソクテイノク Y/N ヘンチョウ (d) N	6. 辺長は不要なので N O キ - を押す。
1 ソクテイノク Y/N メンセキ (A) Y	7. 面積は測るので Y E S キ - を押す。
1 ソクテイノク Y/N ナガサ (L) N	8. 長さは不要なので N O キ - を押す。
1 ソクテイノク Y/N ハンケイ (r) N	9. 半径は不要なので N O キ - を押す。
2 タン Y/N m Y	10. 単位は $m (m^2)$ なので Y E S キ - を押す。他の単位シンボルが表示された場合は N O または Y E S キ - で見送る。

3 柵イ	Y/N
シユクシヤク柵イ	Y

11. 縮尺補正を選択する (Y E S キ - を押す) ことで次に縮尺率を入力できる。

シユクシヤク	
RX	1.

12. 縮尺率の分母 2 0 0 を入力するため数字キ - 2、0、0 を押し、正しく入力できたら Y E S キ - を押す。

シユクシヤク	
RY	200.

13. この例では縦と横の縮尺が同じなので単に Y E S キ - を押す。

6 ショウスリ	カタシテイ	Y/N
	カタシテイ	シイ

14. 小数点の桁指定は 2 桁までなので数字キー 2 を押す。或いは " 2 " の表示になるまで N O キ - を押す。2 が現れたら Y E S キ - を押す。3 桁目四捨五入。

7 ナンバ - センタク	Y/N
#ツケナイ	Y

15. ナンバ - センタク (自動番号) はここでは使用しないので " ツケナイ " で Y E S キ - を押す。

	0.
--	----

16. 条件設定完了。

測定のキ - 操作

これから図形の測定に入ります。 P / N P キ - を押して " プリントスル " にします。

A 点 -- S / P

17. トレ - スレンズの中心を A 点に合わせて S T A R T / P O I N T スイッチ (S / P スイッチ) を押す。

B 点 -- S / P

18. B 点にレンズの中心を合わせて S / P を押す。直線 A B をなぞる必要はありません。

C 点 -- S / P

19. C 点で S / P を押す。 (省略可)

C 点 -- C O N

20. C から D 点までは曲線なので連続モ - ド (CONTINUOUS MODE) でなぞってゆくため C O N T I N U O U S スイッチ (C O N スイッチ) を押す。インジケ - タが赤く光る。

C 点 ~ ~ D 点

21. C 点から D 点までなぞる。

D 点 -- C O N

22. D 点から A 点は直線なので C O N スイッチを押して直線モ - ド (ポイントモ - ド) にする。インジケ - タが消える。

A 点 -- S / P

23. 開始点 A で S / P を押すとピピと音が 2 回鳴って測定が自動的に終了する。または、D 点で E N D キ - を押すことも可能です。 直線補間機能参照

メセキ	
A	21.73 m

24. 測定終了。面積結果がディスプレイとプリンタに表示される。単位シンボルは m となっていますが、これは m² の意味です。

(プリント結果)

END

A 21.73 m

(例示の測定値は正確ではありません。)


1 - 2 . 使用例 2 - - - 座標を測る - - -

座標既知点 A , B を指定した後、3 点
P₁、P₂、P₃ の座標を測ります。

(条件) 縮尺 : 既知点 A , B の座標で自動
計算される。

単位 : m

座標系 : 数学軸 (X 軸 : 横、Y 軸 : 縦軸)
小数点以下 2 桁まで求める。

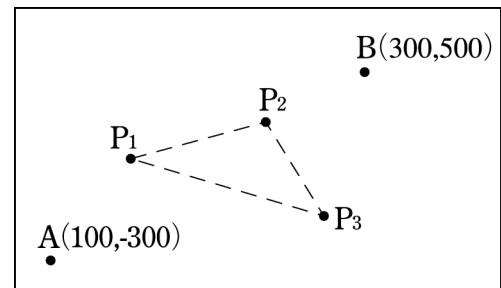

表示

操作手順

エクスプラン F は使用例 1 が終わった段階で電源が
o f f になっているとします。

X-PLANxxxF	V4.0
BAT=40H	C.P. 1

キ-ノセツメイプリント?
YES マル NO

0.

1. スイッチ・オン

バッテリーのおおよその残り時間と呼び出されている測
定条件の番号が約 2 秒間表示されます。

プリンタがある時の画面

プリンタがない時の画面

条件設定のキ-操作
測定条件を指定します。

2. S E T キーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
トクシュクテイ	N

3. 特殊測定はしないので N O キーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
ザヒョウ	(X.Y) N

4. 座標は測定するのでYESキーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
ハンチョウ	(d) N

5. 辺長は測定しないのでNOキーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
メンセキ	(A) Y

6. 面積は不要なのでNOキーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
ナガサ	(L) N

7. 長さは不要なのでNOキーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
ハンケイ	(r) N

8. 半径も同様にNOキーを押す。

2 タニ	Y/N
m	Y

9. 単位の選択では前回の指定(ここでは使用例1)がまず表示される。同じmを使用するのでYESキーを押す。

3 粋イ	Y/N
シュクシヤク粋イ	Y

10. 縮尺率入力の要/不要を尋ねているが、この図面の縮尺は後で行う既知点指定で自動計算されるので無視する。単にSETキーを押す。

シュクシヤク	
RX	200.

11. 同上の理由でSETキーを押し無視する。なお、表示されている200は使用例1の縮尺である。

シュクシヤク	
RY	200.

12. SETキーを押し無視する。

4 ザヒョウジク	Y/N
スガクジク	Y

13. 数学軸を使用するのでYESキーを押す。

ジクセツテイケンテン	
ポイントシクダサイ	

14. この座標軸の定義方法(原点-X軸指定)はここでは使用しないのでNOキーを押す。

ザヒョウシテイニウリョク	
X1	0. m

15. A点のX=100を入力するため1, 0, 0, YESとキーを押す。

ザヒョウシテイニウリョク	
Y1	0. m

16. A点のY=-300を入力するため3, 0, 0, +/- , YESとキーを押す。

ザヒョウシテイ(X1.Y1)	
ポイントシクダサイ	

17. このメッセージに従ってトレ-スレンズの中心をA点に合わせポイントする。

ザヒョウシテイニウリョク	
X2	0. m

18. B点のX=300を入力する。3, 0, 0, YESとキーを押す。

ザヒョウシテイニウリョク	
Y2	0. m

19. B点のY=500を入力する。5, 0, 0, YESとキーを押す。

ザヒョウシテイ(X2.Y2)	
ポイントシクダサイ	

20. 17と同様にトレ-スレンズの中心をB点に合わせポイントする。

ザビョウ シテイ ニウリョク X3	0. m
----------------------	------

21. この表示では3つ目の座標既知点があればそのX座標を入力する。この使用例では既知点は2個なのでNOキーを押す。

6 ショウスウ ケツシテイ Y/N ケツシテイ	2ケタ
----------------------------	-----

22. 小数点の桁指定。ここでは使用例1と同じなので単にYESキーを押す。

7 ナンバ - センタ Y/N #ツケナイ	Y
--------------------------	---

23. 自動番号付け機能では見やすくなるように各測点に番号をつけましょう。NOキーを押して次の画面を選びます。

7 ナンバ - センタ Y/N #ソケテイユウ ニ ツクル	N
----------------------------------	---

24. ここでYESキーを押すと各測点に番号がプリントされる「自動番号の機能について」参照

	0.
--	----

25. 条件設定終了。

測定のキ - 操作

これから座標測定に入ります。

P₁点 -- S / P

26. トレ - スレンズの中心をP₁点にあわせてSTART / POINTスイッチ(S / Pスイッチ)を押す。

P₂点 -- S / P

27. 次にP₂点にレンズの中心を合わせてS / Pを押す。

P₃点 -- S / P

28. P₃点をポイントする。

X	473.35 m
Y	211.46 m

例えば座標はこのように表示されます。

(プリント結果)

1.

X 60.95 m

Y -11.88 m

2.

X 223.20 m

Y 262.37 m

3.

X 473.35 m

Y 211.46 m

(例示の測定値は正確ではありません。)


29. ENDキーを押して、測定終了。

注) 1. 条件設定の辺長指定画面5でYESキ-を押せば各2点間の辺長が測定できます。(線長も同様です。)

2. 電源を off にすると指定した既知点とエクスプランとの位置関係(座標軸の定義)は無くなります。

2 . 装置説明

2 - 1 . 構成

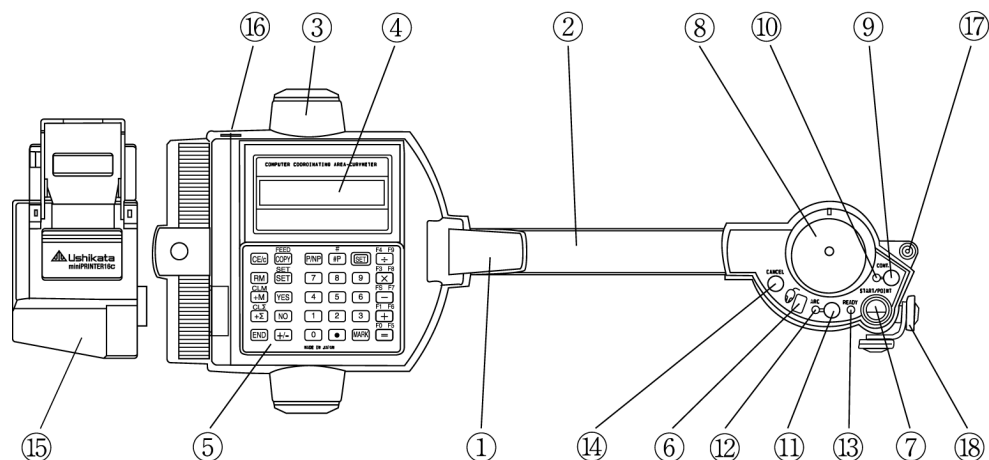

1. 電源スイッチ
トレ - スア - ムを固定する役目をもつレバ - で上げると電源 ON になる。
2. トレ - スア - ム
上下方向に回転し、モデルによりアーム長さが異なるので測定幅が異なります。測定中に上下の限界にくると警告メッセ - ジが表示され、ピピピッと音がする。
3. ハイフリクションロ - ラ
図面上の滑りを無くして正確な直進往復運動をさせる。
4. ディスプレイ
各種操作メッセ - ジや測定結果を表示する。上下 2 行。
5. 操作パネル
各種キ - で構成される。
6. マウス キー
測定機能や測定条件など測定に必要な項目をマウス操作で行うためのキーです。
7. スタ - ト / ポイント スイッチ
測定開始の指示と各測点のプロットングを(S / P スイッチ)行う。本取扱説明書ではこのスイッチを押すことをポイントするといっている。
8. トレ - スレンズ
大型偏心回転ル - ペで見易くなっている。
9. コンティニューアス スイッチ (CON スイッチ)
連続測定モ - ド (曲線用) とポイントモ - ド (直線用) の切り換えを行う。

10. コンティニュアス インジケ - タ
これが赤く光っている時は連続モ - ド (コンティニュアス モ - ド) になっている。
11. ア - ク スイッチ (A R Cスイッチ)
円弧を測定するとき円弧上の中点付近でこのスイッチを押すと円弧モ - ド (ア - ク モ - ド) となる。
12. ア - ク インジケ - タ
A R Cスイッチを押して円弧モ - ドになっているとき赤く光る。
13. R E A D Y インジケ - タ
これが緑色に光っているとき (レディ状態) のみ各種スイッチ・キーの入力が可能。
14. キャンセル キー (C A N キー)
直前に押した S / P や A R Cスイッチの入力をキャンセルしてそのまま測定を続行できる。
15. ミニプリンタ (MODEL: 16 c)
感熱式。このプリンタの有無はエクスプラン F が自動検知する。
16. A Cチャ - ジャ - ジャック
充電用の A Cチャ - ジャ - を差し込む。充電しながらの測定も可能。
17. マ - クホ - ル
ここにペン先を入れて座標点をマ - クする。
18. 微動口 - ラ (Fシリーズのみ)
座標点をマ - クするときの微調整に使う。使用しないときは紙面から浮いており指で押すことで紙面に接触する。

2 - 2 . 操作パネル

	FEED		#		F4 F9
CE/c	COPY	P/NP	#P	SFT	÷
	SET				F3 F8
RM	SET	7	8	9	×
	CLM				F2 F7
+M	YES	4	5	6	-
	CLΣ				F1 F6
+Σ	NO	1	2	3	+
					F0 F5
END	+/-	0	●	MARK	=

キーの中には一次機能と二次機能を持つものがあります。キーの表面に書かれているものが一次機能です。その上に赤字で書かれているものは二次機能で S F T キーと組み合わせて使います。例えば二次機能の F E E D は S F T , C O P Y と押すと F E E D 機能 となります。二次機能のキーである目印として F E E D₂ と表します。

一次機能キー（単独機能）

CE / C	クリアエントリ / クリアキー 1. 置数値クリア 2. エラ - 状態の解除 3. 測定 / マ - クモ - ド / マウスモードの中止 4. 回転軸の解除（回転体測定後） 5. プリントの中断 四則演算中に一度押すと置数値のみがクリアされ(クリアエントリ)、更にもう一度押すと演算自体が中断される。
RM	リコールメモリキー + M キーで加算された値を表示する。
+ M	プラスメモリキー 表示されている値を内部メモリ上で加算してゆく。
+	プラスシグマキー 測定結果を累積（加算）する。 詳細は、「測定結果の累積・平均機能」参照。
END	エンドキー 測定を終了させる。更に押してゆくと表示される測定値の種類が変わる。ENDキーで表示される測定結果は次の測定のS / Pキーが押されるまで保存される。
COPY	コピーキー ディスプレイの表示内容をプリンタに印字する。計算や測定に影響を与えない。
SET	セットキー 測定上必要な各種条件を指定する。押し続けると既に設定されている内容が表示される。
YES	イエスキー ディスプレイ上の問いかけに対し肯定する。
NO	ノ - キー 1. ディスプレイ上の問いかけに対し否定する。 2. ディスプレイに表示する測定値の種類を変える。 3. + キーで累積された値を参照する。
+ / -	プラスマイナスキー 1. 表示値の符号を変換する。置数する場合は最後に押す。 例えば -100 は、1、0、0、+ / - とキーを押す。 2. 角度測定するとき狭角表示を広角（360° - 狭角）にする。
P / NP	ピ - エヌピ - キー 1. プリンタに印字する、印字しないを切り換える。 2. コンピュータにデ - タを転送する、転送しないを切り換える。

P

ナンバ - キー

任意の置数値を

1. プリンタに印字する。
2. コンピュータに転送する。

例えば、2、3、# P と押すと、 #23. のように印字 / 転送される。

S F T

シフト キー

第二機能呼び出すキー。

÷ × - +
(F1 F2 F3 F4)

四則演算 キー

コンピュータと接続するときは自動的に下段のファンクションキー (FUNCTION KEY) になる。

=
(F0)

イコール キー

コンピュータと接続すると自動的に FUNCTION KEY " F 0 " となる。

0 ~ 9

置数 キー

.

小数点 キー

小数桁指定の場面では浮動桁表示の指定に使う。

浮動小数桁表示: 小数点以下の桁数が一定でなく画面の表示桁数を最大に使って表現することです。

M A R K

マ - ク キー

座標が画面に表示されているとき押すとマ - クモ - ドに入る。マ - クモ - ドを終了するときも押す。それ以外には使用しない。

二次機能キー (S F T キーと組み合わせる)

C L M ₂

クリアメモリ キー

+ M キーによる累積値をゼロクリアする。

C L ₂

クリアシグマ キー

+ キーで累積した測定結果をゼロクリアする。

F E E D ₂

フィ - ド キー

プリンタ用紙の紙送りを行う (空白行) 。このキーを押し続けると空白行を次々と打ち出す。

S E T ₂

インタ - フェ - ス ・ セット キー

コンピュータに接続するときに必要な通信条件 (プロトコル) を指定する。プリンタを使用するときはこの通信条件に影響がない。

2

自動ナンバ - キー

測定結果に目印として自動番号をつけるとき、その開始番号を指定する。「自動番号の機能について」参照

F 5 2

F 9 2

ファンクションキー

コンピュータと接続するとき使用可。

3 . 測定機能

エクスプランFが測定できるものは下記の12種類です。

基本測定 --- 座標・辺長・面積・線長(周囲長)・半径

特殊測定 --- 図心・三斜面積・角度・円弧中心・放射距離・等高線による土量・回転体

同時に測定できるもの:

座標・辺長・面積・線長・半径・図心

単独に測定するもの:

三斜面積・角度・円弧中心・放射距離・等高線による土量・回転体

3 - 1 . 基本測定

3 - 1 - 1 . 座標の測り方

a) 座標系の種類

1. 数学座標系 -----

4 ザヒョウジク	Y/N
スガクジク	Y

通常の数学で使用されているような座標系で横方向がX軸、縦方向がY軸になっている。

2. 測量座標系 -----

4 ザヒョウジク	Y/N
ソクリョウジク	N


測量学分野の測地座標系(子午線がX軸、真東方向がY軸)のように縦方向X軸、横方向がY軸になっている。

3. 機械座標系 -----


4 ザヒョウジク	Y/N
キカイヒョウジク	N

電源 on 直後のトレ - スア - ムの方向がx軸、それと直角方向(口 - ラ軸の方向)がy軸で、その時のトレ - スポイント(レンズの中心)の位置が原点となる。


軸方向や原点・原点偏移をユ - ザが指定することがなく、数学・測量座標の基になる座標系。

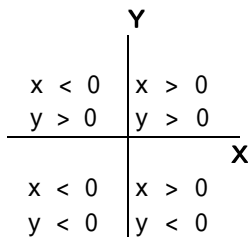

数学座標系

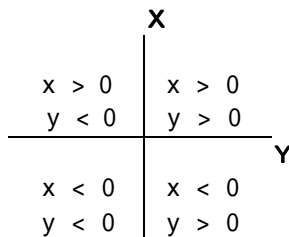

測量座標系

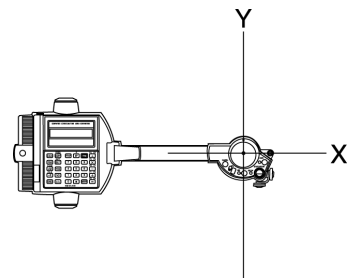

機械座標系

b) 座標軸の定義方法


座標値を測定するときには、図面に合わせて座標軸を定義する必要があります。

数学・測量座標系の場合には原点 - X 軸指定法、座標既知点指定法、アフィン変換法と図形対応座標法など 4 つの方法があります。

機械座標系はエクスプラン自身が持っている座標軸でユーザが指定する必要はありません。

-1) 原点 - X 軸指定法

原点 O と X 軸上のプラス方向の点 P をポイントして X / Y 軸を定義するもの。原点には後から偏移値を与えて座標軸を平行移動させることができる。

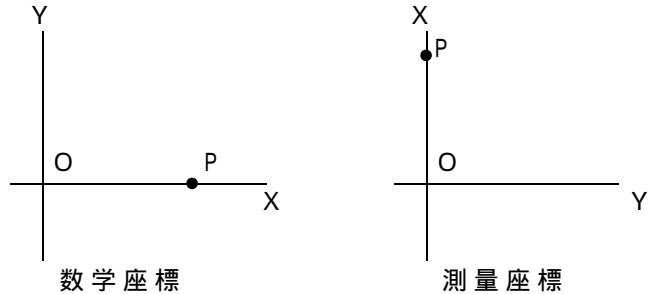

表示

操作手順

4 ザビョウク	Y/N
ズカク	N

1. 例えば、数学座標を選ぶ。YES キーを押す。

ザビョウテイ ニウリヨク	
X1	100.0 m

前回測定するとき座標既知点指定法で座標系を定義した場合は左の画面が表示されます。NO キーを押す。

アフィン (1テン)	
X	100.0 m

前回測定するときアフィン変換法で座標系を定義した場合は左の画面が表示されます。NO キーを押す。

ジクセツテイ ゲンテン	
ポイント シクダサイ	

2. O 点をポイントする (S / P を押す)。

ジクセツテイ X(+)	
ポイント シクダサイ	

3. P 点をポイントする (S / P)。ここで P 点は O 点よりできるだけ離れているほうが良い。

例えば原点 O の位置を (0,0) (100,500) のように偏移させるためには、

5 ゲンテンハンイ	
XB	0. m

4. 1, 0, 0, YES とキーを押す。


5 ゲンテンハンイ	
YB	0. m

5. 5, 0, 0, YES とキーを押す。

-2) 座標既知点指定法 (X・Y 両軸方向の縮尺率が等しい場合)

図面上で座標値が分かっている点を 2 点、または 3 点指定して座標軸を定義するもの。この方法は X・Y 両軸方向の縮尺率が等しい場合のみ使用できる。

縮尺率は既知点座標から自動的に計算されて設定される。(以前の値は無視される)

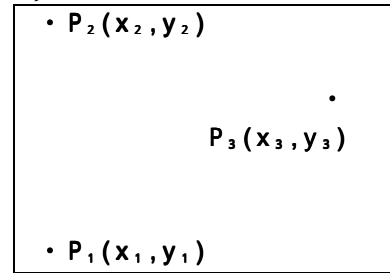

図面上の座標既知点

表示

操作手順

ジケツイケンテン
ポイントヲクサ

1. NO キーを押す。 b-1) 原点 - X 軸指定法を無視する。

ザヒョウ シテイ ニウリョク
X1 0. m

2. P₁ 点の x 座標 X₁ を置数し、YES キーを押す。

ザヒョウ シテイ ニウリョク
Y1 0. m

3. Y₁ 置数、YES キーを押す。

P₁ 点 --- S / P

4. トレ - スポイントを P₁ 点に合わせ S / P を押す。

ザヒョウ シテイ ニウリョク
X2 0. m

5. X₂ 置数、YES キーを押す。

ザヒョウ シテイ ニウリョク
Y2 0. m

6. y₂ 置数、YES キーを押す。

P₂ 点 --- S / P

7. トレ - スポイントを P₂ 点に合わせ S / P を押す。

ザヒョウ シテイ ニウリョク
X3 0. m

8. x₃ 置数、YES キーを押す。

既知点が 2 点の場合はここで NO キーを押す。

ザヒョウ シテイ ニウリョク
Y3 0. m

9. y₃ 置数、YES キーを押す。

P₃ 点 --- S / P

10. トレ - スポイントを P₃ 点に合わせ S / P を押す。
座標軸定義終了。

(注意)

3 点で定義する場合は、(P₁, P₂), (P₂, P₃), (P₃, P₁) の 3 つの組み合わせで決まる座標軸位置と縮尺を単純平均して 1 つの確定座標軸と縮尺を計算しています。このとき、2 つの既知点から決まる座標軸からもう 1 点の x, y 座標値を眺めた場合、図上で x または y 値が 5 mm 以上ずれていると下記の警告メッセージが表示されますが、測定はそのまま継続できます。


** WARNING **
ザヒョウサ オキル

..... 座標軸定義で大きな誤差が発生している。(続行可能)

-3) アフィン変換法

図面上で座標値が分かっている点を3点以上指定して座標軸を定義するもの。(最大25点)
この方法はX・Y両軸方向の縮尺率が異なる場合にも使用できる。

最小自乗法を使用しています。

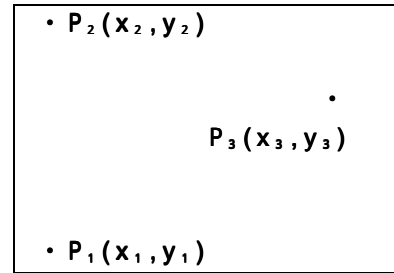

図面上の座標既知点

表示

操作手順

ジケツタイケンテン
ポイントシクサイ

1. NOキーを押す。 原点 - X軸指定法を無視する。

ザヒョウシテイニユウリョク
X1 0. m

2. NOキーを押す。 座標既知点指定法を無視する。

アフィン (1テンメ)
X 0. m

3. P_1 点のx座標 X_1 を置数し、YESキーを押す。

アフィン (1テンメ)
Y 0. m

4. P_1 点のy座標 Y_1 を置数し、YESキーを押す。

アフィン (1テンメ)
ポイントシクサイ

5. トレ - スポイントを P_1 点に合わせS / Pを押す。

アフィン (2テンメ)
X 0. m

6. P_2 点のx座標 X_2 を置数し、YESキーを押す。

アフィン (2テンメ)
Y 0. m

7. P_2 点のy座標 Y_2 を置数し、YESキーを押す。

アフィン (2テンメ)
ポイントシクサイ

8. トレ - スポイントを P_2 点に合わせS / Pを押す。

アフィン (3テンメ)
X 0. m

9. P_3 点のx座標 X_3 を置数し、YESキーを押す。

アフィン (3テンメ)
Y 0. m

10. P_3 点の3座標 Y_3 を置数し、YESキーを押す。

アフィン (3テンメ)
ポイントシクサイ

11. トレ - スポイントを P_3 点に合わせS / Pを押す。

アフィンザヒョウ
トウクシユウリョク


12. NOキーを押す、または25点以内の座標値を登録。
座標軸定義終了
ピーと鳴って左のLCD画面になります。

座標軸定義には最低3点必要で最大25点まで登録できます。

-4) 図形対応座標法

前述の三種類の座標定義をしないとき、自動的に第一 S / P 点が座標原点、第二 S / P 点が X 軸上プラス方向の点になります。

右図の場合、測定開始の点 A が原点となり、次にポイントした B 点が X 軸プラス方向の点となる。設定した原点偏移値は A 点の x , y 座標となる。

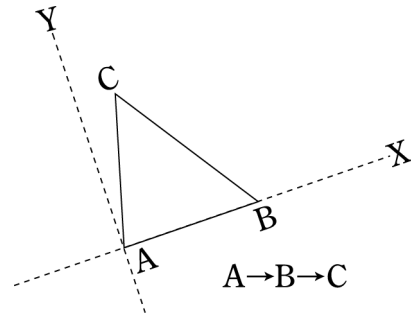

直線図形、または直線から測定できる図形の測定には便利です。特に、特定図形の一辺を基準にしてそこからの図心距離を測るときなどに利用できます。

表示

操作手順

1. 数学座標または測量座標を選択する。

ジケツテイ ゲンテン ポイント シ ヲ ヲ サイ

2. 原点 - X 軸指定法をしないので、S E T キーを押す。

図形対応座標となる

(前回の測定が座標既知点法で指定した場合)
座標既知点指定法をしないので、N O キーを押す。

または

ザヒョウ シテイ ニウリヨク X1 0.m

または

アフイン (1テンメ) X 0.m
--

(前回の測定がアフイン変換法で指定した場合)
アフイン変換法をしないので、N O キーを押す。

図形対応座標となる

5 ゲンテンハンイ XB 0.m
--

3. A 点の原点偏移値 x 座標を入力する。"0"でよいときは単に Y E S キーを押す。

5 ゲンテンハンイ YB 0.m
--


4. A 点の原点偏移値 y 座標を入力する。表示のままでよいときは単に Y E S キーを押す。

(図形の測定開始)

各図形毎に (E N D キ - を押す毎に) 座標軸が定義される。

3 - 1 - 2 . 辺長の測り方

右の各 2 点間の長さ（辺長）を測る場合で説明します。C D 間の辺長は曲線の長さ、E F 間の辺長は円弧の長さです。

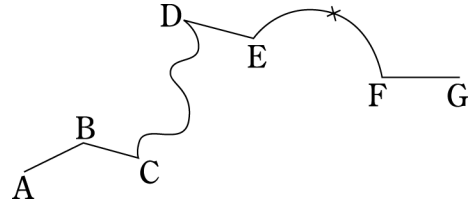

表示

操作手順

1 ヲテ件ノ	Y/N
∧チヨウ (d)	N

この表示で Y E S キーを押すと辺長が測定できる。

∧チヨウ	
d	0.71 m

1. A 点 - - S / P
 2. B 点 - - S / P
- A B 間の辺長はこのように表示される。以下同様。

3. C 点 - - S / P 辺長 B C の出力

4. C O N キーを押して連続モードにし曲線を D 点までなぞる。D 点で再び C O N キーを押してポイントモードにし S / P キーを押す。ここで S / P を押さないと辺長は E 点までつながります。

辺長 C D の出力

5. E 点 - - S / P 辺長 D E の出力

6. 円弧 E F の中点付近で A R C キーを押す。(ARCE-ト)

7. F 点 - - S / P 円弧長 E F の出力

8. G 点 - - S / P 辺長 F G の出力

9. E N D キーを押して測定終了。

(測定終了)

プリント結果の例


d	0.65 m
d	0.49 m
d	1.92 m
d	0.59 m
d	1.66 m
d	0.71 m

(例示の測定値は正確ではありません。)

3 - 1 - 3 . 面積の測り方

右の図形の面積を測ります。

測定開始点 : A 点

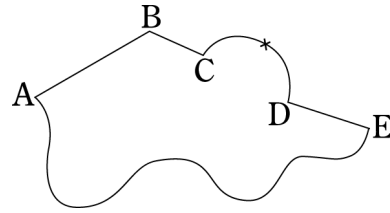

表示

操作手順

1 ヲケ仔乃	Y/N
メセキ (A)	N

この表示で Y E S キーを押すと面積が測定できる。

⋮

メセキ	
A	-172.10 m

1. A 点 - - S / P
2. B 点 - - S / P 左回りに測定も可
3. C 点 - - S / P

例えば測定途中の表示はこのようになっています。この値は便宜上表示しているもので特に意味はありません。

メセキ	
A	170.73 m

4. 円弧 C D の中点付近で A R C を押す。(ARC モ-ト*)
 5. D 点 - - S / P
 6. E 点 - - C O N
- ここで C O N キーを押す前に S / P を押す必要はない
7. E 点から A 点までの曲線を正確になぞる。
 8. A 点まで来ると自動的に測定が終了する(ピッピッという音がする)ので E N D キーを押す必要はない。

オ-トクロ-ズ機能

9. 面積結果の表示例。
単位は m と表示されていますが、 m^2 の意味です。

(例示の測定値は正確ではありません。)


a) オ-トクロ-ズ機能

面積または図心測定の指定があるときは(他に座標・辺長・長さ・半径測定の指定があってもよい)、上の例のように測定開始点の付近(0.5mm以内)に戻ると自動的に測定が終了します。どこから測定を開始したか分からなくなっても安心です。

またマウス操作によってオートクロ-ズ機能をなくすこともできます。但しパワーオン直後は必ずオートクロ-ズ機能はオンとなっています。


b) 直線補間機能

A, B, C と測定して最後の点 F と開始点 A の間が直線のとときは A 点に戻らずに F 点で E N D キーを押せばエクスプラン F が自動的に F A 間を直線で補完します。

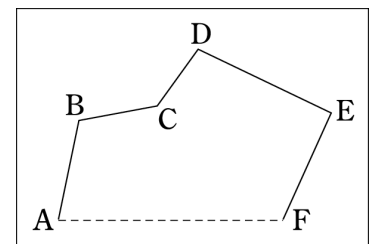

3 - 1 - 4 . 線長の測り方

辺長と同じ図形で説明します。
ここでいう線長とは A G 間の長さのことで、各辺長の和になります。

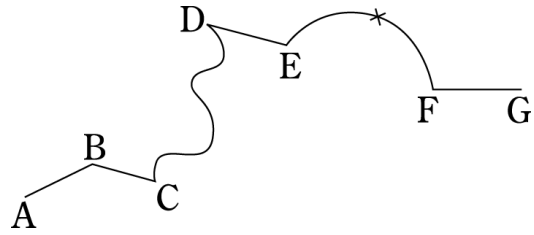

表示

操作手順

1 ソケ付の	Y/N
ガサ (L)	N

この表示で Y E S キーを押すと線長が測定できる。

⋮

測定の要領は辺長の場合とほぼ同じです。

1. A 点 - - S / P
2. B 点 - - S / P
3. C 点で C O N キーを押して連続モードにし曲線を D 点までなぞる。D 点で再び C O N キーを押してポイントモードにする。D 点で S / P を押す必要はない。

ガサ	
L	36.16 m

測定中の線長の表示は、例えばこのようになっています
表示値はその途中までの正確な線長になっています。


4. E 点 - - S / P
5. 円弧 E F の中点付近で A R C キーを押す。(ARCE-ト)
6. F 点 - - S / P
7. G 点 - - S / P
8. E N D キーを押して測定終了。

プリント結果の例

END	
L	60.10 m

C , D 点で S / P を押す必要がないのは 2 点で
辺長を区切る必要がないからです。


(例示の測定値は正確ではありません。)

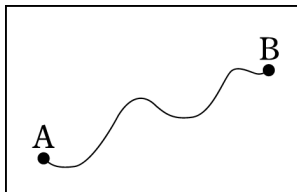

左図のように測定開始点から曲線になっている場合は
C O N キーを押して連続モードにしておいてから A 点
で S / P を押すほうがその逆の手順 (S / P C O N)
よりも便利です。

3 - 1 - 5 . 半径の測り方

A R C モ - ドは円弧を3点で定義でき、そのとき半径も自動計算します。右図を例にして説明します。

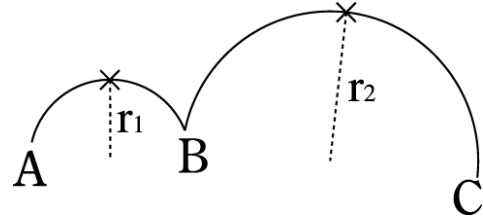

表示

操作手順

1 ソフトウェア	Y/N
ハンゲイ	(r) N

この表示で Y E S キーを押すと半径が測定できる。

⋮

1. A 点 - - S / P
2. 円弧 A B の中点付近で A R C キーを押す。(ARC モ-ト)

ハンゲイ	
r	インジヨリ m

A R C モ - ドになっているときの表示。

3. B 点 - - S / P R₁ の出力

半径は例えばこのように表示されます。

ハンゲイ	
r	4.57 m

4. 円弧 B C の中点付近で A R C キーを押す。(ARC モ-ト)

5. C 点 - - S / P R₂ の出力

6. E N D キーを押して、測定終了。

プリント結果

```
r          4.40 m
r          8.58 m
END
```

(例示の測定値は正確ではありません。)

XA	18.04 m
YA	-5.87 m

座標も測定しているときは左記のような表示が現れます


この中点付近の座標 (X A , Y A) の " A " は A R C を意味しています。

半径を測定しないときも A R C キーは円弧の3点定義に利用できます

3 - 2 . 特殊測定

3 - 2 - 1 . 図心座標の測り方

不定形な図形の図心座標も正確に測定できます。3つの測定モード(ポイント・連続・アークモード)が自由に使えます。右図の例で説明します。
(縮尺: 1 / 1 単位: mm)

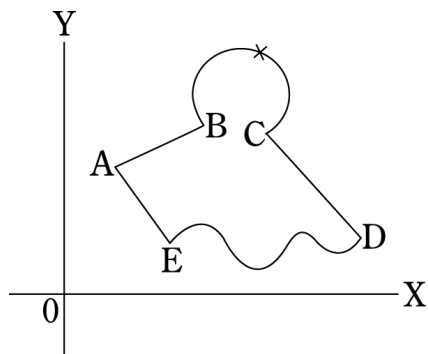

表示

操作手順

1 ソケイノ	Y/N
トクシュケイ	N

特殊測定でYESキーを押す。

1 ソケイノ	Y/N
ズシ (X.Y)	Y

この表示でYESキーを押すと図心が測定できる。

1 ソケイノ	Y/N
ザヒョウ (X.Y)	N

頂点(A, B, C など)の座標値は不要なのでNOキーを押す。

辺長、面積、長さ、半径の選択はNOキーを押す。
単位 = mm, 縮尺 (RX = RY = 1 / 1) を指定する。

4 ザヒョウク	Y/N
スガクク	Y

数学座標軸を選ぶ。

ジケツテイ ゲンテン	
ポイント シケサイ	

原点Oをポイントする。

ジケツテイ X(+)	
ポイント シケサイ	

X軸上プラス側の任意の1点をポイントする。

5 ゲンテンノイ	
XB	0. mm

原点偏移値XB = 0にする。

5 ゲンテンノイ	
YB	0. mm

原点偏移値YB = 0にする。

6 ショウスウ	ケツテイ Y/N
ケツテイ	シイ

小数第1桁を選ぶ

7 ナンバ - センタ	Y/N
#ツケイ	Y

ナンバ - プリントは「付けない」を選ぶ。

1. A点、B点 - - S / P
2. 円弧BCの中点付近でARCを押す。(ARCモード)

ズシ

(測定終了)

XG	30.7 mm
YG	27.1 mm

プリント結果

END
 XG 30.7 mm
 YG 27.1 mm


(例示の測定値は正確ではありません。)

3. C点、D点 - - S / P
4. コンティニアス・スイッチを押して連続モードにし、E点までなぞる。
図心測定中は左記画面が点滅します。
5. E点で再度コンティニアス・スイッチを押してポイントモードにする。
6. A点 - - S / P (またはENDキーを押してオートクロ
-ズする)

測定結果の図心座標の表示。 XG = 図心X座標
 YG = 図心Y座標

3 - 2 - 2 . 三斜面積の測り方

1個の三角形を対象に底辺×高さ÷2=面積を測定します。測定はポイントモードだけが利用可能です。3点をポイントすれば最も長い辺を底辺とし、高さ、面積を計算します。
 (縮尺: 1 / 100 単位: m)

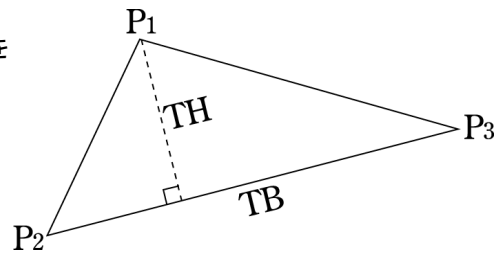

表示

操作手順

1 ソクテイナ	Y/N
トクシュクテイ	Y

特殊測定でYESキーを押す。

1 ソクテイナ	Y/N
サンシャメントキ (TA)	N

この表示でYESキーを押すと三斜面積が測定できる。

2 タノイ	Y/N
m	N

単位にmを選ぶ。

3 ホイ	Y/N
シュクシヤクホイ	Y

縮尺分母を入力するのでYESキーを押す。

シュクシヤク	
RX	1.

1, 0, 0と置数し、YESキーを押す。

シユクシヤク RY	100.
--------------	------

Y E S キーだけを押し。(R X = R Y だけが処理可能です)

6 ショウスウ ケタシテイ Y/N ケタシテイ 8ケタ

1 (小数第 1 桁を指定) , Y E S キーを押し。

7 ナンバ - センタ Y/N #ソケテイコ ニ ヅクル N

この画面で Y E S キーを押し、測定後に自動番号をプリントする。

1. P 1 点 - - S / P
2. P 2 点 - - S / P
3. P 3 点 - - S / P (オ - トクロ - ズする)

サンシャムセキ

三斜面積測定中は左記画面が点滅します。

(測定終了)

サンシャムセキ A	7.1 m
--------------	-------

三斜面積測定値の表示。

テイヘン TB	6.2 m
------------	-------

E N D キ - を押し、底辺を表示する。

タカ TH	2.3 m
----------	-------

E N D キ - を押し、高さを表示する。

プリント結果

```
END
# 1.
A      7.1 m
TB     6.2 m
TH     2.3 m
```

(例示の測定値は正確ではありません。)


3 - 2 - 3 . 角度の測り方

2 辺で挟まれた 1 個の角を測定します。

測定はポイントモードだけが利用可能です。

3 点をポイントすれば 2 点目の頂角を計算して表示します (狭い方の角) 。

利用可能な角度単位 : 度分、度、g o n、ラジアン
(度、g o n は小数 2 桁表示、ラジアンは小数 4 桁表示です。)

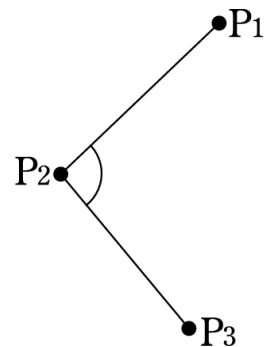

1 ソクテ付	Y/N
トクシュクテイ	Y

特殊測定で Y E S キ - を押す。

1 ソクテ付	Y/N
カト° (An)	N

この表示で Y E S を押すと角度が測定できる。

2 カト° タイ	Y/N
ドフ	Y

単位に度分を選ぶ。

7 ナンバ - センタ	Y/N
#ツケナイ	N

この画面を Y E S とし、自動番号をプリントしない。

1. P 1 点 - - S / P
2. P 2 点 - - S / P
3. P 3 点 - - S / P (自動終了する)

カト°

角度測定中は左記画面が点滅します。

(測定終了)

カト°
An 95° 53'

角度測定値の表示 (狭角側を優先表示)。

カト°
An 264° 07'

+/- キ - を押すと、左記のような広いほうの角度 (360° - 狭角) を表示。

狭角 / 広角のどちらか一方を + キ - で累積できます。

プリント結果

END
An 95° 53'


(例示の測定値は正確ではありません。)

3 - 2 - 4 . 円弧中心座標の測り方

1 個の円弧の 2 端点と中間点 1 点をポイントするとその円弧の中心座標が測定できます。

中間点ではア - クキ - も使えます。

(縮尺 : 1 / 1 単位 : mm)

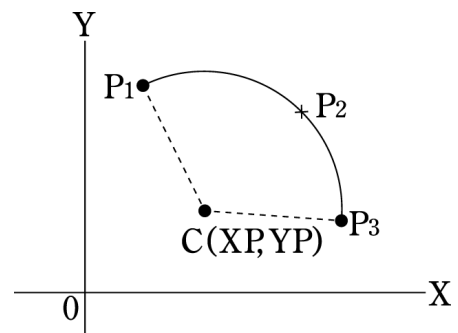

1 ソクテイノ トクシュクテイ	Y/N Y
--------------------	----------

特殊測定で Y E S キ - を押す。

1 ソクテイノ インコチウシ (X.Y)	Y/N N
-------------------------	----------

この表示で Y E S キーを押すと円弧中心が測定できる。

単位 = mm , 縮尺 (R X = R Y = 1 / 1) を指定する。

4 ザヒョウジク スガクジク	Y/N Y
-------------------	----------

数学座標軸を選ぶ。

ジクセツテイケンテン ポイントシクダサイ	
-------------------------	--

原点 O をポイントする。

ジクセツテイ(+)ジク ポイントシクダサイ	
---------------------------	--

X 軸上プラス側の任意の 1 点をポイントする。

5 ケンテンハンイ XB	0 .mm
-----------------	-------

原点偏移値 X B = 0 にする。

5 ケンテンハンイ YB	0 .mm
-----------------	-------

原点偏移値 Y B = 0 にする。

6 ショウスウ ケタシテイ ケタシテイ	Y/N 1ケタ
------------------------	------------

小数第 1 桁を選ぶ。

7 ナンバ - センタク #ツケナイ	Y/N Y
-----------------------	----------

ナンバ - プリントは「付けない」を選ぶ。

1. P 1 点 - - S / P
2. P 2 点 - - S / P または A R C
3. P 3 点 - - S / P (自動終了する)

(点 P 2 は円弧上の任意の 1 点です。)

円弧中心測定中は左記画面が点滅します。

インコチウシ	
--------	--

(測定終了)

XP	13.6mm
YP	10.4mm

円弧中心座標の表示。

X P = 円弧中心 X 座標

Y P = 円弧中心 Y 座標

プリント結果


END
XP 13.6mm
YP 10.4mm

(例示の測定値は正確ではありません。)

3 - 2 - 5 . 放射距離の測り方

任意の一点（基準点）を指定すれば、その位置からの距離が連続的に測定できます。一地点の測定が終わって他点を測定する場合でも、いちいち基準点に戻る必要がありません。

（縮尺：1 / 1 0 0 0 0 0 0 0 単位：k m）

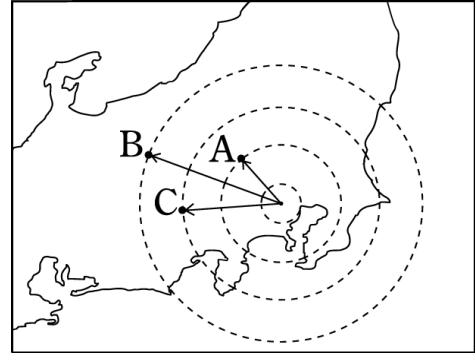

表示

操作手順

1 ソクテイノ	Y/N
トクシュソクテイ	N

特殊測定で Y E S キ - を押す。

1 ソクテイノ	Y/N
ホウシャキヨリ(RL)	N

この表示で Y E S キーを押すと放射距離が測定できる。

2 タノイ	Y/N
km	Y

単位 = k m

シュクシャク	
RX	10000000.

縮尺 (R X = R Y = 1 / 1 0 0 0 0 0 0 0) を指定する。

6 ショウスウ クタシテイ	Y/N
クタシテイ 1クダ	

小数第 1 桁を選ぶ。

7 ナンバ - センタク	Y/N
#ツケナイ	Y

ナンバ - プリントは「付けない」を選ぶ。

S / P を押す

ホウシャキヨリ キジ ユンテン	
ポイント シテ クダサイ	

基準点で S / P を押す。

ピーと鳴って左の L C D 画面になります。

ホウシャキヨリ キジ ユンテン	
セツテサレマシタ	

ホウシャキヨリ	
RL	234.5km

放射距離測定中は画面上に「ホウシャキヨリ」が点滅します。

以後測定値が連続して表示されます。

プリントする場合は測定位置で S / P を押します。

終了は E N D キーを押します。

終了画面

ホウシャキヨリ	
RL	234.5km

プリント結果


END

3 - 2 - 6 . 等高線による土量の測り方

平均断面法を等高線断面に適用して、山や地形の体積を測定できます。等高線をトレースすることで、土石の概算量などがわかります。トレースにはアークキーも使用できます。

一本め

二本め

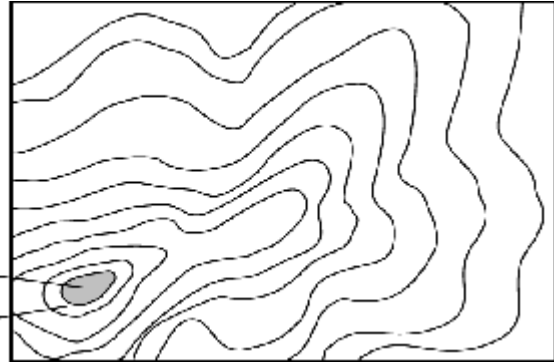

(縮尺：1 / 5 0 0 0、単位：m、等高線の間隔：1 0 m)

表示

操作手順

1 ソクテイノ	Y/N
トクシュクテイ	N

特殊測定で Y E S キ - を押す。

1 ソクテイノ	Y/N
ドリョウカイサン(GV)	Y

この表示で Y E S を押すと等高線による体積が測定できる。

2 タノイ	Y/N
m	Y

単位 = m

シユクシヤク	
RX	5000.

縮尺 (R X = R Y = 1 / 5 0 0 0) を指定する。

6 ショウスウ ケタシテイ	Y/N
ケタシテイ 2ケタ	

小数第 2 桁を選ぶ。

7 ナンバ - センタク	Y/N
#ツケナイ	Y

ナンバ - プリントは「付けない」を選ぶ。

トウコウセン 1ホソメ	
GA	671.5 m

S / P を押して 1 本めの等高線の面積を測定します。
等高線の面積測定終了

プリント結果

GA 671.5 m

トウコウセン 2ホソメ	
GA	2129.8 m

S / P を押して 2 本めの等高線の面積を測定します。
等高線の面積測定終了

プリント結果

GA 2129.8 m

Y E S キーを押して等高線の間隔 1 0 を入力します。

トウコウセン カンカク	
H	10. m
ト・リョウ	
GV	14006.5 m

再度 Y E S キーを押して終了。

プリント結果


END
GV 14006.5 m

(例示の測定値は正確ではありません。)

3 - 2 - 7 . 回転体の体積・表面積・重心の測り方

直線を中心に回転させて出来る立体の断面の測定から体積・表面積・重心を計算します。

(縮尺 : 1 / 5 単位 : c m)

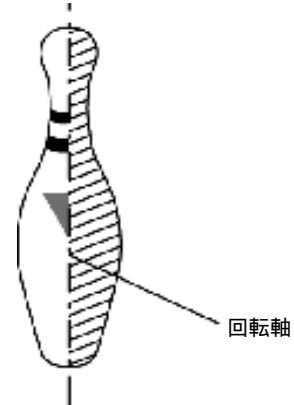

回転軸の片側の断面を測定します

表示

操作手順

1 ソクテイノ	Y/N
トクシュクテイ	N

特殊測定で Y E S キーを押す。

1 ソクテイノ	Y/N
カインタイ (VA)	N

この表示で Y E S キーを押すと回転体測定ができる。

2 タノ	Y/N
cm	Y

単位 = c m

シュクシヤク	
RX	5.

縮尺 (R X = R Y = 1 / 5) を指定する。

5 ゲンテンハンイ	
XB	0.cm

原点偏移値 X B = 0 にする。

5 ゲンテンハンイ	
YB	0.cm

原点偏移値 Y B = 0 にする。

6 ショウスウ クタシテイ	Y/N
クタシテイ	1ク

小数第 1 桁を選ぶ。

7 ナンバ - センタク	Y/N
#ツクナイ	Y

ナンバ - プリントは「付けない」を選ぶ。

S / P を押す

カテンジクケンテン
ポイントシクサイ

回転軸の原点で S / P を押します。

プリント結果

X0 0.0cm
Y0 0.0cm

カテンジク (+)
ポイントシクサイ

回転軸の + 側の 1 点で S / P を押します。

プリント結果

XX 9.6cm
YX 0.0cm

カテンジク
セツタイサマシタ

ピーと鳴って左の LCD 画面になります。

(測定終了)

カテンタイ タイセキ
VA 554.1cm

面積測定の要領で回転断面を測定します。
回転体測定中は画面上に「カテンタイ」が点滅します。
END キーを押して測定を終了。
回転体の体積

カテンタイ ヒョウメンセキ
VF 424.0cm

END キーを押す
回転体の表面積

XV 10.4cm
YV 0.0cm

END キーを押す
回転体の重心座標

プリント結果

END
VA 554.1cm
VF 424.0cm
XV 10.4cm
YV 0.0cm

(例示の測定値は正確ではありません。)

ここで単体の回転体の測定が終了。測定結果表示中に、C / CE キーを押せば、回転軸が解除されます。

同一回転軸の複数の回転体の合成、あるいは中空の回転体の場合は、+ キーによって累計値・平均値・合成重心が得られます。

単体測定終了後 (END キー押した後)、+ キーを押す。同様の手順で他の図形を測る。これは複数回転体であれば、もう一回 + キーを押す。中空回転体であれば、中空部を測定後、体積が表示されている時に + / - キーを一回押してから + キーを押す。

NO キーを押すと累計・平均・合成値・回数の確認ができます。

回転軸が同一でないときは、体積・表面積の累積・平均値は得られるが、重心の値は得られません。また、回転軸、原点偏移が変更されると回転軸がクリアされます。

4 . 測定条件

4 - 1 . 単位




4 - 1 - 1 . 単位の種類

ここで説明する単位は長さ・面積に関するものです。角度単位は「角度の測り方」の項で説明しています。

単位系	長さ単位	面積単位
メ - トル系	mm cm m km	mm ² cm ² m ² a(are) ha km ²
イングリッシュ系	in ft yd mi	in ² ft ² yd ² ac(acre) mi ²
昔の単位	寸 尺 間	寸 ² 尺 ² 坪
特殊単位	ユ - ザ単位 (U)	ユ - ザ単位 (U ²)

面積単位の2乗はプリンタやディスプレイ上に表示されません。ディスプレイ上で単位がkm / haのように表示されている場合は長さ単位がkm、面積単位がhaで計算されるという意味です。

4 - 1 - 2 . 単位の選択方法

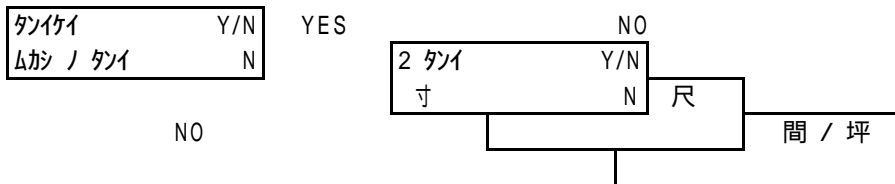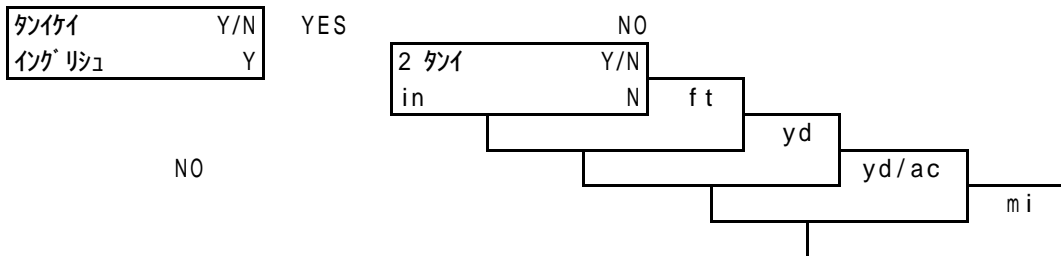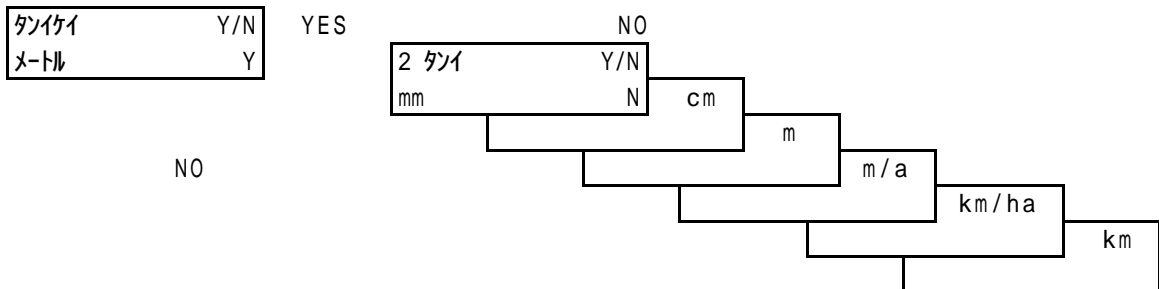

YES

ﾀｲｲｲ	Y/N
ﾄｸｼﾞﾀｲ	N

2 ﾀｲ	Y/N
ﾕ-ﾞ-ﾀｲ(U)	N

NO

単位シンボルは上図のような順序で表示されます。1つの単位を選択するときにはそれが属する単位系をまず指定し、それから個々の単位を選び出す手順になっています。

例えば単位 m の表示から出発して単位 ft (ﾌﾞｲ-ﾄ) を選び出す手順は次のようです。

m	NO	m / a	NO	k m / h a	NO	k m	NO	単位系メ - トル					
								NO					
《終了》								YES	f t	NO	i n	YES	単位系イングリッシュ

4 - 1 - 3 . ユ - ザ単位 (U) の使い方

上記 1 の表にない単位を使用する場合に利用できる機能です。

ユ - ザ単位 (U) は長さ 1 m m に対する換算係数を入力します。

例えば 1 海里 = 1 8 5 2 m = 1 . 8 5 2 × 1 0⁶ m m ですので、
1mm 0.000000540 海里となり、これが入力すべき換算係数になります。

表示

操作手順

ﾀｲｲｲ	Y/N
ﾄｸｼﾞﾀｲ	Y

1. 特殊単位系を選ぶ。Y E S キーを押す。

2 ﾀｲ	Y/N
ﾕ-ﾞ-ﾀｲ(U)	N

2. Y E S キーを押す。

ﾀｲｲｲｽﾞ	
U	1.

3. 換算係数 0 . 0 0 0 0 0 0 5 4 を入力する。

ﾀｲｲｲｽﾞ	
U	0.00000054

4. Y E S キーを押す。完了。

4 - 2 . 縮 尺

4 - 2 - 1 . 縮尺率の指定方法

図面の縮尺 (または拡大) を指定する方法には 3 種類があります。

a . 縮尺率 (拡大率) の入力 . . . 縮尺補正

3 ｲｲ	Y/N
ｼﾞｯｸｼﾞｯｸｲｲ	Y

b . 図面上の基準長を測定する . . . 実寸補正

3 ｲｲ	Y/N
ｼﾞｯｽﾝｲｲ	N

c . 座標既知点からの自動計算 . . . 使用例 2 参照。縦 / 横が同縮尺の時使用。
 * 上記b, cどちらの場合も、計算された縮尺率はaの入力方法で後から参照できます。*

a . 縮尺補正

図面の縮尺率の分母を入力する方法です。例えば、1 / 100 の場合は分母の100を入れます。拡大率(顕微鏡写真のように)の場合は、例えば10倍のときは1/0.1と考えて0.1を入力します。

表示

操作手順

3 柵イ	Y/N
シュクシヤク柵イ	Y

1. 縮尺補正を選ぶ。YESキーを押す。

シュクシヤク	
RX	300.


2. 前回使用の縮尺率分母(X軸方向)が表示される。例として100を入力。

シュクシヤク	
RY	100.

3. X軸方向と同じ縮尺率分母が表示される。Y軸方向もX軸と同じならば単にYESキーを押す。異なるときはY軸方向の縮尺率分母を入力する。

b . 実寸補正

図面上の基準長(参照距離)を測定して縮尺率を自動計算する方法です。
 右図の例では、1000 mの参照距離が図面上に示されています。この線分をエクスプランFで測定すると縮尺率が自動計算されます。

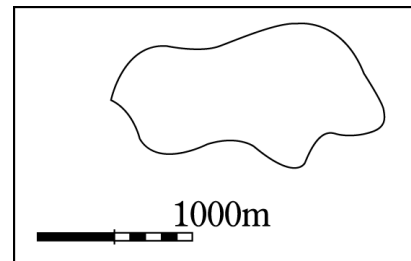

表示

操作手順

3 柵イ	Y/N
ジッスン柵イ	N

1. 実寸補正を選ぶ。YESキーを押す。

ジッスン柵イ(X)	
CX	1.m

2. 今から測定する参照距離 1000 m を入力する。
 1, 0, 0, 0, YESとキ-入力する。

ジッスン柵イ(X)シテン	
ポイントシクダサイ	

3. 参照距離の左端(始点)にトレ-スポイントを合わせてS/Pを押す。

ジッスン柵イ(X)シウテン	
ポイントシクダサイ	

4. 参照距離の右端(終点)でS/Pを押す。

ジッスン柵イ(Y)	
CY	1000.m

右端が始点、左端が終点でもよい
 5. 単にYESキーを押す。


- ・ Y 軸方向（縦方向）にも異なる参照距離が示されている場合は更に同じことを続ける。
- ・

以上で参照距離と図面上の長さに対応できたので自動的に縮尺率が計算されます。

4 - 2 - 2 . 縦 / 横の縮尺が異なる場合の注意点

図面が右図のような縮尺をもっている場合は RX=100, RY=200 と エクスプラン F に指定する必要があります。

座標軸と縮尺の方向は同じです。

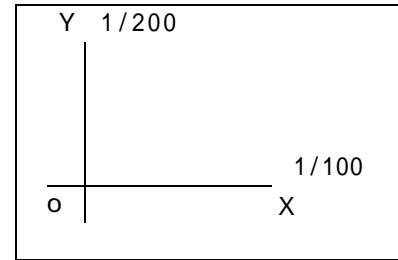

1. 面積、等高線による土量を測定するときは、仮に RX=200, RY=100 と逆に指定しても面積結果は原理的に同じになります。エクスプラン F を置く位置や軸の方向に面積計算は影響されません。
2. 辺長、線長、座標、図心、放射距離を測定するときは予め座標軸の指定（原点 - X 軸指定法）を行わないとエラーになります。X 軸、Y 軸は各縮尺の方向も指定しています。

エラーメッセージ ** WARNING **
RX ト RY が 違う

3. 半径、三斜面積、円弧中心、回転体は測定できません。 同上エラーメッセージが表示される
4. ARC キーは使用できません。 同上エラーメッセージが表示される
縦・横の縮尺が異なるときには円が実際に円ではないので ARC は無効となっています。

4 - 2 - 3 . 電卓計算結果の縮尺入力

電卓で計算した結果をそのまま縮尺として入力できます。これは縮尺分子が 1 でないときの入力とか、見積もり計算等、測定結果を見積金額としたい場合に便利です。

【例】縮尺 27/1000 を入力したい時の操作

3 桁イ	Y/N
シュクシャクイ	Y

CE / C , 3 , SET と順にキーを押します。
縮尺補正をするか尋ねてきます。
縮尺補正をするので YES キーを押します。

シュクシャク	
RX	1.

縮尺入力画面になります。
1 0 0 0 ÷ 2 7 = SET と順にキーを押します。

シュクシャク	
RX	37.03703704

これで 3 7 . 0 3 7 0 3 7 0 4 が縮尺分母として入力されました。

4 - 3 . 小数桁数指定

小数点以下の桁数が指定できます。

6	シヨウス	カクシイ	Y/N
		カクシイ	シイ

NOキーを押していくとシイの表示が0から増加していき、9になるとシイに戻ります。必要な桁数でYESキーを押す。

また、NOキー押すのかわりに桁の数字を置数し、YESキーを押しても有効です。

4 - 4 . 自動番号 (ナンバリング) の機能について

a.

7	ナバ - センカ	Y/N
	#シイ仔ユウニツル	Y

測定中に付ける

b.

7	ナバ - センカ	Y/N
	#シイイコニツル	Y

測定後に付ける


c.

7	ナバ - センカ	Y/N
	#ツナイ	N

付けない

4 - 4 - 1 . 測定中のナンバリング

右図の測点を A, B, C ... とポイントし (S/P を押し)、各点に与えられた番号をプリント (コンピュータ出力) する場合は次のようにします。

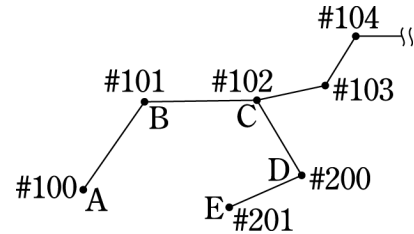

1. 1, 0, 0, # と押して開始番号を入力する。省略すると開始番号は1になる。番号は自動的に + 1 される。

2. A 点 - - S / P ... #100 の出力
 B 点 - - S / P ... #101 の出力
 C 点 - - S / P ... #102 の出力

(プリント例)

```
#100.
X      2.913m
Y      4.547m
#101.
X      2.527m
Y      5.795m
#102.
X      1.201m
Y      6.203m
#200.
X      0.361m
Y      5.463m
#201.
X      1.152m
Y      4.836m
```

3. 2, 0, 0, # と入力する。開始番号が 200 になる。


4. D 点 - - S / P ... #200 の出力
 E 点 - - S / P ... #201 の出力

このように操作すると右図のようなプリント結果が得られます。各測点に番号を自動発番できますのでデータの整理等に役立ちます。

END キーを押すと開始番号は1に戻ります。

4 - 4 - 2 . 測定後のナンバリング

右の図形の面積を順に測り、測定結果と与えられた番号をプリント (コンピュータ出力) する場合は次のようになります。

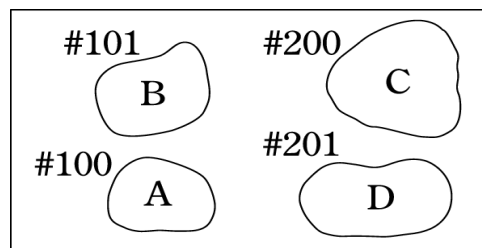

1. 1, 0, 0, # と押す。開始番号が 100 になる。

2. 面積 A を測る。 ... #100 面積値 の出力
 面積 B を測る。 ... #101 面積値 の出力

(プリント例)

```
END
#100.
A      73.9m
#101.
A      89.8m
#200.
A      136.2m
#201.
A      107.5m
```

3. 2, 0, 0, # と押す。開始番号が 200 になる。

4. 面積 C を測る。 ... #200 面積値 の出力

面積 D を測る。

... #201 面積値 の出力

#キ - (一次機能)では任意の番号をプリントでき、この自動番号機能には何の影響も与えません
測定中・測定後、どちらのナンバリングのときも、
単に #₂ を押すと今自動番号が何番になっているかが分かります。

電源を切ると開始番号は 1 に戻ります。

5 . 測定結果の累積・平均機能


+ キ - で 面積・辺長・線長・半径・座標・圆心座標・三斜面積・角度・円弧中心座標・放射線距離・等高線による土量・回転体の測定値を累積・平均できます。

三斜面積の測定結果で面積は累積・平均ができますが、底辺・高さはできません。
等高線による土量の測定結果で体積(土量)は累積・平均ができますが、等高線面積はできません。

累積・平均できる測定結果の種類は第一回目に + を押したときに決まります。

同一回転軸の回転体の測定結果では体積・表面積の累積・平均ができますが、重心は合成された回転体の重心です。詳細は **3 - 2 - 7 . 回転体の体積・表面積・重心の測り方** を参照。

右図の 3 個の面積を累積する場合を例にとりて説明します。

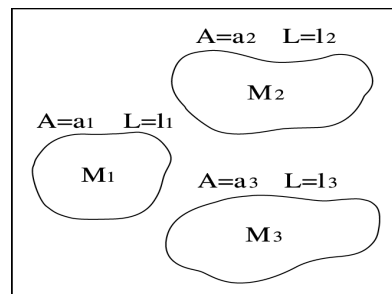

表示

操作手順

A	a ₁	m
---	----------------	---

A	a ₂	m
---	----------------	---

A	a ₃	m
---	----------------	---

1. M₁ の面積・線長を測定する。
2. 面積値 a₁ の表示。

長さ l₁ が表示されている場合は END を押して面積を表示する。

3. + を押す。 - - a₁ を累積
4. M₂ の面積・線長を測定する。
5. 面積値 a₂ の表示。

長さ l₂ が表示されている場合は END を押して面積を表示する。

6. + を押す。 - - a₂ を累積
- ここで長さ l₂ が表示されていると + は押すことが出来ない
7. M₃ の面積・線長を測定する。
8. 面積値 a₃ の表示。

9. + を押す。 - - a₃ を累積
10. この結果 累計 = a₁ + a₂ + a₃ 平均 = 累計 / 3
累計回数 = 3 回 となる。

NO キーを押すと結果を見ることが出来ます。

平均	NO
\bar{X}_A 15288.1m	

(平均)

累計回数	NO
n 3.	

(累計回数)

累計	NO
A 45864.3m	


(累計)

+ は同じ測定結果には一度だけ有効です --- 二重累積の防止機能
 角度測定値は狭角, 広角 [+ / - キーを押して表示される (360° - 狭角)] のどちらか一方を累積できます。

CL₂ で累積結果をゼロクリアできます。

ド - ナツ型面積の測り方

大きい方の面積を測り + キーを押します。
 次に小さな方の面積を測り、+ / - キーで
 符号を変換したあと + で累積します。

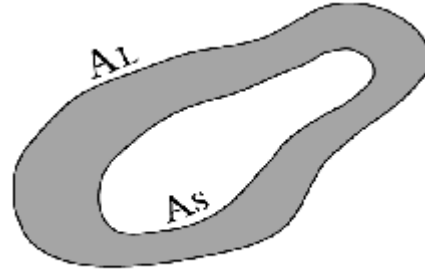

$$\text{面積} = A_L - A_S$$

6 . 座標点のマ - ク操作

6-1 . マ - ク座標の指定方法

- a. 図心・円弧中心・回転体の重心 --- 測定して画面に座標値を表示し、マ - クキーを押すと下記のマ - ク誘導画面になる。
- b. コンピュータから指定 --- コマンドを使う。(直接、誘導画面が現れる)
- c. 任意座標値 --- 下記のように入力する。

マ - ク座標の入力

表示

操作手順

非座標値の表示

1. 座標値が表示されているとその値でマ - クすることになるので、座標値でない画面を表示しておく。
 例えば、クリアキーを押してゼロ画面にする。

マ - ク X 座標値	0. mm
XM	

2. マ - クキーを押す。
3. マ - ク点の X 座標値を入力し、YES を押す。

マ - ク Y 座標値	0. mm
YM	

4. マ - ク点の Y 座標値を入力し、YES を押す。その結果、次のマ - ク誘導画面になる。

6-2 . マ - ク誘導画面

目標マ - ク点までエクスプランのマークホールを上 / 下 / 左 / 右に動かすことを指示する画面がマ - ク誘導画面です。

エクスプランのディスプレイ画面

		3							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

..... 上段表示 (水平方向)



マ - クすべき点の位置
 マ - ク点までの距離 (単位は c m)


上の画面では右に3cm, 下に2cmだけエクスプランのマークホールを移動することを指示しています。

エクスプランのディスプレイ画面


水平距離	右へ移動せよ	左へ移動せよ 上段表示
上下距離	上へ移動せよ	下へ移動せよ 下段表示

マ - クホ - ルが次第にマ - クすべき点に近づくと距離表示の指度が更に細かくなります。

距離指度	>	<	2 m m / 個
			0 . 5 m m / 個
		0 . 1 m m / 個

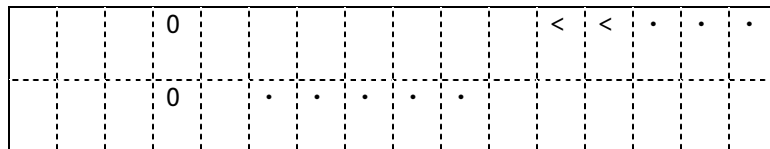


目標のマ - ク点に近くなって ". . ." だけの表示になると移動方向を示す矢印が画面の第 4 桁目に現れます。

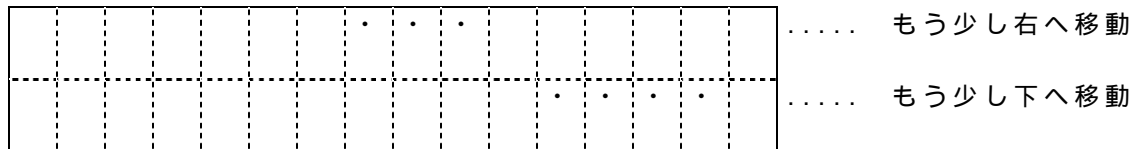

微動口 - ラを使うとより細かな移動が可能です。微動口 - ラは少し押しして回転させます。

マ - クホ - ルが目標座標点に一致すると、次の合致画面になります。

(合致画面)

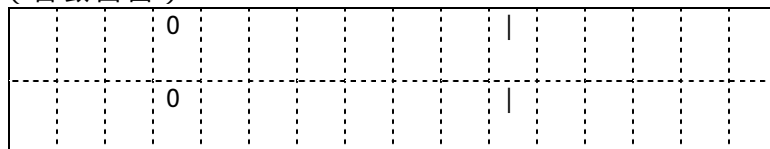

エクスプランが移動しないように注意しながら、筆記具で座標点をマ - クします。再びマ - クキ - を押すか、C E / C キ - を押すことで、マ - クモ - ドが終了します。

(マ - ク範囲外エラー)

** ERROR **
 ハンガイエラー


指定した座標値がマ - ク可能範囲を越えているとエラー - になります。C E / C キーを押せばエラー - 状態が解除されます。

7 . 操作

7 - 1 . 電源オン / オフ

トレースアームの根元にあるレバーを上げると電源オンとなり、トレースアームの固定がはずれて測定が可能となります。

電源オフはトレースアームを固定する姿勢でレバーを下げて行います。

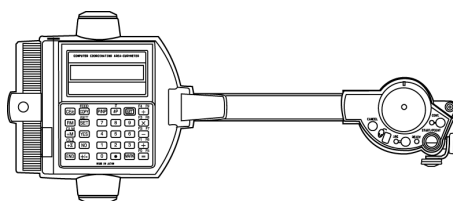

トレースアーム固定姿勢

7 - 2 . 測定機能、測定条件設定操作

7 - 2 - 1 . 確認、設定

測定機能、測定条件の確認、設定は次の手順で行います。（面積を測定する場合の例）

確認

測定機能

1 ソクテイノ	Y/N
トクシュソクテイ	N

C E / C キー押した後 S E T キーを押す
特殊測定はしない

測定機能

1 ソクテイノ	Y/N
ザ ^o ヒョウ	N

S E T キーを押す
座標測定はしない

測定機能

1 ソクテイノ	Y/N
ハンチョウ (d)	N

S E T キーを押す
辺長測定はしない

測定機能

1 ソクテイノ	Y/N
メンセキ (A)	Y

S E T キーを押す
面積測定をする

測定機能

1 ソクテイノ	Y/N
ナガサ (L)	N

S E T キーを押す
線長測定はしない

測定機能

1 ソクテイノ	Y/N
ハンケイ (r)	N

S E T キーを押す
半径測定はしない

単位

2 ユヰ	Y/N
m	Y

S E Tキーを押す
単位はm

補正

3 ホセ	Y/N
シユクシヤクホセ	Y

S E Tキーを押す
補正の種類は縮尺

補正

シユクシヤク	
RX	100.

S E Tキーを押す
X軸方向の縮尺は1 / 1 0 0

補正

シユクシヤク	
RY	100.

S E Tキーを押す
Y軸方向の縮尺は1 / 1 0 0

小数点以下桁数指定

6 ショウシウ ケツシテイ	Y/N
ケツシテイ 1ケツ	

S E Tキーを押す
小数点以下の桁数は1桁

ナンバープリント

7 ナンバ - センタク	Y/N
#ツケナイ	N

S E Tキーを押す
測定結果にナンバーはつけません

レディー画面

0.

設定、変更

C E / C、S E Tキーを押したあとLCD画面に沿って、N O、Y E S、S E T、S / P、値数キーなどを使って希望する設定を行います。

7 - 2 - 2 . ダイレクト選択

C E / Cキー、値数キー、S E Tキーと押すと必要な条件設定画面までジャンプすることができます。

条件設定画面の番号は右の表を参照。

4 ザヒョウジク	Y/N
ズガクジク	Y

例えばC E / C、4、S E Tとキーを押すと、上のよ
うな座標軸定義画面が現れます。

1	測定機能選択
2	単位選択
3	縮尺指定
4	座標軸定義
5	原点偏移指定



6	小数点位置指定
7	自動番号選択

条件設定画面番号

7 - 2 - 3 . マウス操作

測定機能や測定条件の確認、設定をマウス操作で行えます。トレースレンズ下のマウスキーを押すとLCD画面の右上に「M」が表示されてマウス操作が出来ることを示します。再びマウスキー（またはENDキーかCE/Cキー）を押すとマウス機能が解除されます。「M」は消えます。

測定機能、測定条件の確認

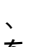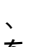アームを下方へ振ると設定されている内容が以下の順序で確認できます。
アームを上方へ振ると設定されている内容が逆の順序で確認できます。
LCD画面の右下、左下に矢印「」「」がある時はその方向に他の内容がかくれています。器体をその方向に動かせば他の内容は表示されます。

測定機能

ソクテイノウ XG X d A L r	M
------------------------	---

選択されている測定機能が表示されます

単位

タノイ mm	M
-----------	---

選択されている単位が表示されます

補正

ホセイ:シュクシャク RX	M 1.
------------------	---------

選択されている補正の種類が表示されます

座標軸

ザヒョウジク:スウガク	M
-------------	---

選択されている座標軸が表示されます

原点偏移

ゲンソクハンイ XB	M 0.mm
---------------	-----------

原点偏移の値が表示されます

小数点以下桁数指定

ショウスウケツ シテイ 1ケツ	M
--------------------	---

指定されている小数点以下の桁数が表示されます

ナンバープリント

ナンバ - #ツケナイ	M
----------------	---

測定結果のナンバープリントについて表示されます

オートクローズ

オートクローズ スル	M
---------------	---

オートクローズについて表示されます

オートパワーオフ

オートパワー オフ	M
--------------	---

オートパワーオフについて表示されます

内容プリント

内容プリント シイ	M
--------------	---

登録、設定されている内容をプリントできます
(プリンタが接続されているときのみ)

測定機能、測定条件の設定

設定したい項目の画面でS/Pを押します。「M」が点滅して内容の設定が出来るモードになります。現在設定されている項目は、LCD画面上段に表示されます。アームを上か下に少し振ると「M」が点灯して確認モードになります。

器体を左右に移動すると、設定できる項目がLCD画面下段を流れます。設定するには設定したい項目をLCD画面下段の点滅している「*」の右隣に移動(設定したい項目を左側に寄せる)させてS/Pキーを押します。それにより設定が完了して「M」が点灯状態になります。

複数項の選択ができる「ホソソクテイ」の場面ではLCD画面左下の項目がS/Pを押すたびに「*」が点滅、「_」が点滅を繰り返します。*の点滅は選択済み、「_」の点滅は選択されていないことを示します。

マウスキーを押す、マウス設定モードに入る。

測定機能

トクシヨクテイ:XG *XG TA An XP	M
----------------------------	---

LCD画面上段に設定されている測定機能が表示されます

LCD画面に現れる測定機能	トクシヨクテイの時	シイ XG TA An XP RL GV VA
	ホソソクテイの時	X d A L r

単位

タシ mm	M
----------	---

選択されている単位が表示されます

LCD画面に現れる測定条件	タシの時	m ft 尺 1-ザ-
	タシの時	mm cm m m/a km/ha km
		in ft yd yd/ac mi
		寸 尺 間/坪
		1-ザ-

補正

ホセ:シヨクシヤク *シヨクシヤク ジッソ	M
--------------------------	---

選択されている補正の種類が表示されます

LCD画面に現れる測定条件	シヨクシヤク	ジッソ
---------------	--------	-----

座標軸

ザヒヨウジク:スガク *スガク ソクリヨウ	M
--------------------------	---

選択されている座標軸が表示されます

LCD画面に現れる測定条件	ザヒヨウジクの時	キイ スガク ソクリヨウ
	スガクの時	ジケツテイ キテン アフィン
	ソクリヨウの時	ジケツテイ キテン アフィン

原点偏移

ゲソテンハン XB	M	0. mm
--------------	---	-------

原点偏移の値が表示されます

LCD画面に現れる測定条件	XB YB
---------------	-------

小数点以下桁数指定

シヨウスクタ:シイ M
シイ シイ

指定されている小数点以下の桁数が表示されます

L C D 画面に現れる測定条件 シイ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ナンバープリント

ナバ-:ツナイ M
#ツナイ ソクテイユウ

ナンバーをプリントするタイミングが表示されます

L C D 画面に現れる測定条件 #ツナイ ソクテイユウ ソクテイコ

オートクローズ

オートクローズ M
*スル シイ

オートクローズする、しないを決めます

L C D 画面に現れる測定条件 スル シイ

オートパワーオフ

オートパワーオフ:スル M
*スル シイ

オートパワーオフのする、しないを決めます

L C D 画面に現れる測定条件 スル シイ

内容プリント


ナイヨ プリント? M
シイ SETナイヨ

登録、設定されている内容をプリントできます

L C D 画面に現れる測定条件 シイ スル コド`セツメイ

マウスキー、E N D キーまたは C E / C キーをどれか一つ押せばマウスモードから抜けます。

マウス設定モードの測定機能構成

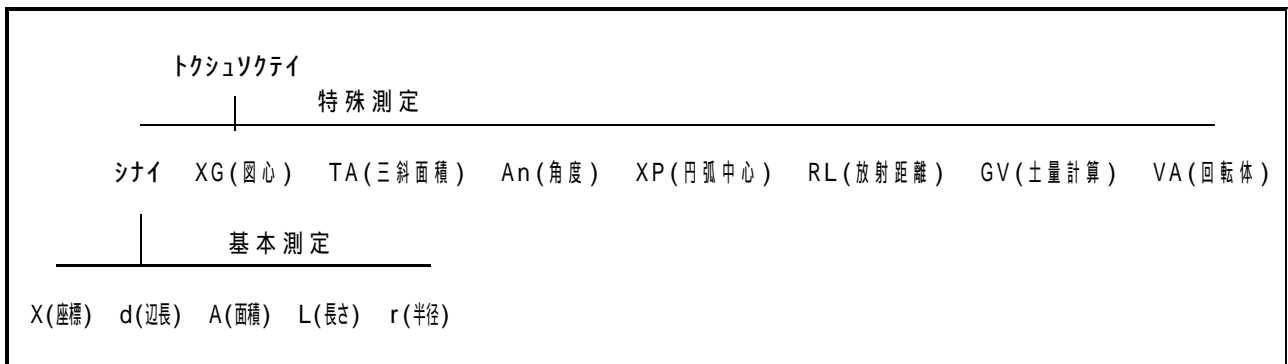

7 - 2 - 4 . 複数記憶

次の測定条件の組合せを 15 組保存しておき、後で呼び出して使用できます。

測定機能

基本機能

座標・辺長・面積・長さ・半径

特殊測定

図心・三斜面積・角度・角度単位・円弧中心・放射距離・等高線による体積・回転体

測定条件

単位

補正(縮尺の補正)

縮尺/実寸・補正係数(分子1とする縮尺分母)
座標系
小数桁
自動識別番号(#)

15組の測定条件は、1から15の番号を指定して保存し、呼び出しも1から15の番号を指定して行います。

測定条件を画面上にC.P.と表現します。(C.P.はCombination Parameterの略です。)

測定条件の保存

CE/Cキーを押した後SETキーをピーと鳴るまで押しつづけます。

C.P. 1	C.P. 1
C.P. 北ダシ	Y/N

保存してある測定機能、測定条件を呼び出すか訊ねてきます。呼び出ししないのでNOキーを押します。

C.P. 1	C.P. 1
C.P. 北ダシ	Y/N

設定した測定機能、測定条件を保存するかと訊ねてきます。保存するのでYESキーを押します。

C.P. 1	C.P. 1
北ダシ	Y/N

1番に保存するかと訊ねてきます。
1番でよければYESキーを押します。

他の番号に保存したい場合は、NOキーを押していくとC.P.の番号が順に増えていきますので、希望する番号でYESを押すとその番号に保存されます。

数字1~15の何れかを押した後YESキーを押すと直接その番号に保存されます。

C.P. 1	C.P. 1
C.P. プリント	Y/N

ピーと鳴ってプリントするかと訊ねてきます。
プリントしないのでNOキーを押します。

プリンタ接続時のみ

0.

終了画面

注意：既に保存されている測定条件を別の番号に保存したい場合は、その測定条件を一度呼び出して、保存の画面で保存したい番号を選択して、YESを押します。

測定条件の呼び出し

CE/Cキーを押した後SETキーをピーと鳴るまで押しつづけます。

C.P. 1	C.P. 1
C.P. 北ダシ	Y/N

保存してある測定機能、測定条件を呼び出すか訊ねてきます。呼び出すのでYESキーを押します。

C.P. 1	C.P. 1
北ダシ	Y/N

1番の測定条件を呼び出すかと訊ねてきます。
1番でよければYESキーを押します。

他の番号を呼び出したい場合は、NOキーを押していくとC.P.の番号が順に増えていきますので、希望する番号でYESキーを押すとその番号が呼び出されます。

数字1~15の何れかを押した後YESキーを押すと直接その番号が呼び出されます。

C.P. 1	C.P. 1
C.P. 北ダシ	Y/N

呼び出した測定機能、測定条件を保存するかと訊ねてきます。保存しないのでCE/Cキーを押して終了します。

0.

終了画面

注意：C E / C キーを押しながらパワーオンすると、エクスプラン F は初期化されますが、その時に呼び出されている C.P. の内容は消去されます。他の C.P. 1 ~ C.P. 15 の内容はそのまま保存されています。

C.P. 3*
C.P. 北ダシ Y/N

L C D 画面右上に「*」が点灯している時は、呼び出された測定条件に変更が与えられたことを示しています。

測定条件のプリント

C E / C キーを押した後 S E T キーをピーと鳴るまで押しつづけます。

C.P. 1
C.P. 北ダシ Y/N

保存してある測定機能、測定条件を呼び出すか訊ねてきます。呼び出ししないので N O キーを押します。

C.P. 1
C.P. 北ダシ Y/N

設定した測定機能、測定条件を保存するかと訊ねてきます。保存しないので N O キーを押します。

C.P. 1
C.P. プrint Y/N

1 番の測定機能、測定条件をプリントするかと訊ねてきます。1 番でよければ Y E S キーを押します。

他の番号をプリントしたい場合は、N O キーを押していくと C.P. の番号が順に増えていきますので、希望する番号で Y E S キーを押すとその番号がプリントされます。番号が「A L L」の時に Y E S キーを押すと現在呼び出されている内容と C.P. 1 ~ C.P. 15 の内容全てがプリントされます。

数字 1 ~ 1 5 の何れかを押した後 Y E S キーを押すとその番号がプリントされます。

「.」を押すと「A L L」を直接選択出来ます。

「0」を押すと現在選択されている内容があらわれます。

0.

C E / C キーを押して終了します。
終了画面

7 - 3 . 測定操作

7 - 3 - 1 . 測定操作の全体的な手順

これまでの内容も含めて全体的に画面の現れる順序を説明します。

表示

操作手順

X-PLANxxxF V4.0
BAT=40H C.P. 1

1. 電源 ON

バッテリーのおおよその残り時間と呼び出されている測定条件の番号が約 2 秒間表示されます。

(プリント付きの開始画面)

キーノセメイプリント?
YES マタハ NO

2. Y E S キーを押すと全てのキ - の簡単な説明がプリントされる (通常は不要) 。プリントを中断するときは C E / C を押す。不要の時は N O , C E / C , S E T のうちどれかひとつのキ - を押す。

SET ナイヴ プリント?
YES マタ NO CP 1

3. Y E S キーを押すと現在エクスプランに設定されている条件をプリントする。同じ条件ならば直ちに図形測定に入れる。但し座標軸定義は前回のものは使用出来ない。

4. SETキーを押すと座標軸定義画面までジャンプできる

(プリントなしの開始画面)

0.

4. レディ画面。(READY MODE)

5. S E Tキーを押す。条件設定に入る。

(条件設定画面)

1.測定機能選択
2.単位選択
3.縮尺指定
4.座標軸定義
5.原点偏移設定
6.小数点桁指定
7.自動番号選択

6. 左記7種類の条件を選択する。前回の内容(表示された内容)と同じならばS E Tキーでどんどん見送ってよい。

選択の途中からでも図形の測定操作に入れる。例えば縮尺指定(3)のあと他の条件が同じならばすぐに図形測定を開始してよい。

P / N P キーを押して必要なときだけプリントできる

0.

7. レディ画面。(READY MODE)

図形測定

8. 座標・面積・辺長・線長・半径・図心・三斜面積・角度・円弧中心・放射距離・等高線による体積・回転体のうち、必要なものだけを測定

座標点のマ - ク

9. マ - クキ - を押すと、測定結果の座標値を図面上にマ - クできる。

任意入力 / コンピュータから指定の座標もマ - クできる。

10. 電源 O F F。座標軸定義・測定値・累積値 (+)・メモリ値 (+ M) 以外は保存される。

7 - 3 - 2 . 測定モ - ド

図形の輪郭を測定するために次の3つの測定モ - ドが用意されています。

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| a. ポイントモ - ド
(POINT MODE) | 直線輪郭の頂点を S / P スイッチ
でポイントする方法。 | (S / P) |
| b. 連続モ - ド
(CONTINUOUS MODE) | 曲線輪郭をなぞるとき使用する。 | (C O N) |
| c. ア - クモ - ド
(ARC MODE) | 円弧を3点で定義するとき使用する。 | (A R C) |

連続モ - ドで座標を測定するとき、座標値(X, Y)はディスプレイには表示されますがプリンタには印字されません(コンピュータには出力します)。

7 - 3 - 3 . オ - トパワ - オフ機能

電源をオンにしたまま20分放置すると自動的に電源がオフになります。但し測定中（S/Pを押してからENDキーを押すまで）になっているときはこの機能が働きません。

マウス操作によってオ - トパワ - オフを「する」か「しない」か指定できます。オ - トパワ - オフ機能はパワーオン時には必ず「する」になっています。

電源がオフになっても設定した測定機能、測定条件等は全て保存されていますが、座標軸の定義だけは無くなります。

8 . 演算機能


(エクスプラン F の四則演算機能はコンピュ - タと接続するときは使用できません。四則演算キ - はコンピュ - タ接続の時 FUNCTION KEY として使います。)

以下の説明をするために、次のように定義します。

測定結果	累積結果	レジスタ値
A - 面積	\bar{X} - 平均	M - +Mキ - によるメモリ値
L - 線長	n - 測定回数	RMキ - で表示。
d - 辺長	- 累計	# - # ₂ で呼び出す自動番号
r - 半径		
TB - 三斜底辺長		
TH - 三斜高さ		
RL - 放射距離		
GV - 土量		
VA - 回転体体積		
VF - 回転体表面積		

面積 (A) は通常面積、三斜面積と等高線の面積を含みます。

演算キ - の使い方

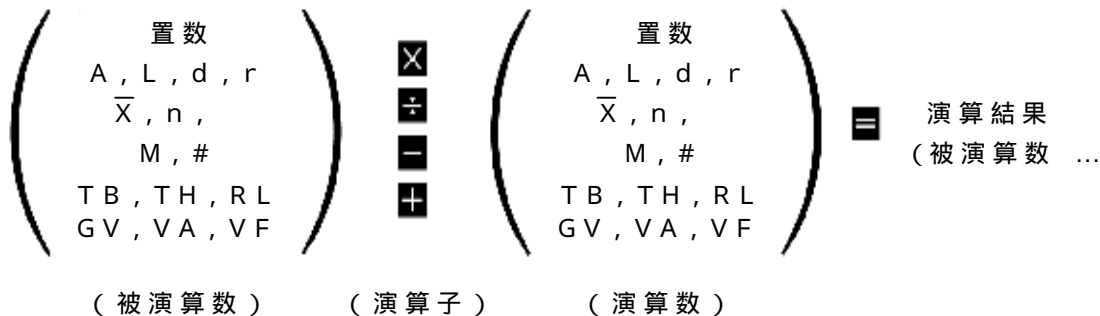

1. = のところで更に演算子キーを押して連続演算できます。
2. + M キーは被演算数・演算数・演算結果の全てに有効に働きます。
3. = の前に置数しなかった場合は ;
 - a. 足し算 / 引き算のとき -- 演算数 = 0 とみなして計算します。
 - b. かけ算 / わり算のとき -- 演算数 = 表示値 とみなして計算します。
4. 小数点の位置は条件設定で指定した桁数で表示されます。演算途中は演算数・被演算数の全桁を計算し、四捨五入して結果を表示します。

5. C E / C キーは 1 回目で置数のみをクリアし (クリアエントリ)、2 回目で演算を中断します (オ - ルクリア)。
6. 各種座標値、角度は演算対象になっていません。
7. 条件設定時の入力数値 (ユ - ザ単位係数、マ - ク座標、縮尺率、実寸補正の参照距離、既知点座標、アフィン座標、原点偏移など) も四則演算キーを使って計算できます。

9 . プリンタ用紙の取付け方

1. 新しいロ - ルペ - パ - の先をプリンタに差し込む。
2. F E E D 2 (SFT + COPY) キーを押し続けるとプリンタは空行を打ち続けるので少しロ - ルペ - パ - を押しして噛み込ませる。

注) SFTキーを一度押した後COPYキーを押し続けること ・ F E E D 機能

3. ロ - ルペ - パ - 本体に支持棒を挿入してプリンタに取り付ける。
このプリンタ用紙は感熱式で、印字できるのは表面だけです。裏面は印字できませんので取り付ける方向にご注意下さい。

10 . 電池

10 - 1 . 電池の充電と電池残量について

電池の充電は ****Low battery**** が表示されてから 7 時間行うのが電池の理想的な使い方です。この使い方をすれば 500 回ぐらいの充電が可能です。

****Low battery**** が表示されていないのに AC チャージャーをつなぐと電池のメモリー効果により、充電後使用できる時間が段々短くなります。これは使用可能時間表示の不正確さを招きますので、****Low battery**** が表示されてから AC チャージャーをつないで下さい。

また、7 時間を経過しても AC チャージャーをつないだままにしておくことも電池の短寿命化の原因となります。

10 - 2 . コードレス使用可能時間の表示

AC チャージャーを接続しないで使用できるおおよその時間がスイッチ・オン後、約 2 秒間画面に表示されます。画面の表示は次のようになります。

X-PLANxxxF	V4.0
BAT=40H	C.P. 1

BAT = 40H は、バッテリーの使用時間が、おおよそ 40 時間であることを示しています。使用可能時間表示は次の順序で表示されます。

BAT=50H BAT=FULL BAT=HALF BAT=05H BAT=00H

プリンタ接続時 40H コンピュータ接続時 45H

1 1 . その他の事項

1 . 測定図面

マグネットシ - トの上でも使用可能です。

エクスプラン F が動く図面の上には皺やゴミがあると測定精度が悪くなりますのでご注意ください。

2 . ゲ - ジテンプレ - ト

付属品のゲ - ジテンプレ - トは熱や湿気で伸縮しにくい材質でできており、また正確な 1 0 c m 四方の正方形が印刷されています。適宜これで精度をご確認下さい。面積、線長の誤差が 0.1% 以内でしたら良好です。

3 . プリンタ

エクスプラン F のプリンタには専用のミニプリンタ 16c を接続してください。

プリンタ用紙は感熱式ですので熱や湿気で自然に変質することがあります。測定結果の長期保存には別途コピーをとることをお勧めします。また、予備ロールペーパーの保存にも温度・湿気の高いところは不適です。


4 . 初期化

原因不明の理由で動作不良になったときにメモリの初期化を行うと回復することがあります。例えばディスプレイに不良の文字が現れたときなどです。

初期化手順 -- C E / C を押しながら電源 O N する

12.仕様

ディスプレイ	LCD 16桁 × 2行			
測定範囲	X - PLAN 300F / F.C	上下方向	300 mm	
	X - PLAN 380F / F.C	上下方向	380 mm	
	X - PLAN 460F / F.C	上下方向	460 mm	
	X - PLAN 520F / F.C	上下方向	520 mm	
	X - PLAN 620F / F.C	上下方向	620 mm	
		左右方向	20000 mm 共通	
分解能	0.01 mm			
精度	0.1%以内の誤差（面積 / 長さ：付属のゲ - ジテンプレートを使用）			
内蔵インタ - フェ - ス	RS232C 準拠、全二重			
電源	充電式 NiCd 電池 付属の AC チャ - ジャ - で充電：約 7 時間 満充電後連続使用時間：50 時間以上（プリンタなしの時）			
寸法、重量		本体	ケース	重量
	X - PLAN300F	288×162×47mm	417×198×66mm	920g
	X - PLAN380F	334×162×47mm	417×198×66mm	890g
	X - PLAN460F	380×162×47mm	417×198×66mm	900g
	X - PLAN520F	415×162×47mm	467×198×66mm	920g
	X - PLAN620F	472×162×47mm	509×198×66mm	940g
	X - PLAN300F.C	288×162×47mm	417×198×66mm	910g
	X - PLAN380F.C	334×162×47mm	417×198×66mm	880g
	X - PLAN460F.C	380×162×47mm	417×198×66mm	890g
	X - PLAN520F.C	415×162×47mm	467×198×66mm	910g
	X - PLAN620F.C	472×162×47mm	509×198×66mm	930g
付属品	AC チャ - ジャ - 、ゲ - ジテンプレート、ケ - ス、取扱説明書、 マークペンガイド（ペンシル、中空ペン 0.3mm と 0.5mm 用）、 マークピンホルダー（針付）			
オプション	ミニプリンタ 16c（感熱式） ロールペーパー（感熱式） インタ - フェ - スケ - ブル（長さの種類：2m / 5m / 10m） * コンピューターの種類を御指定ください			

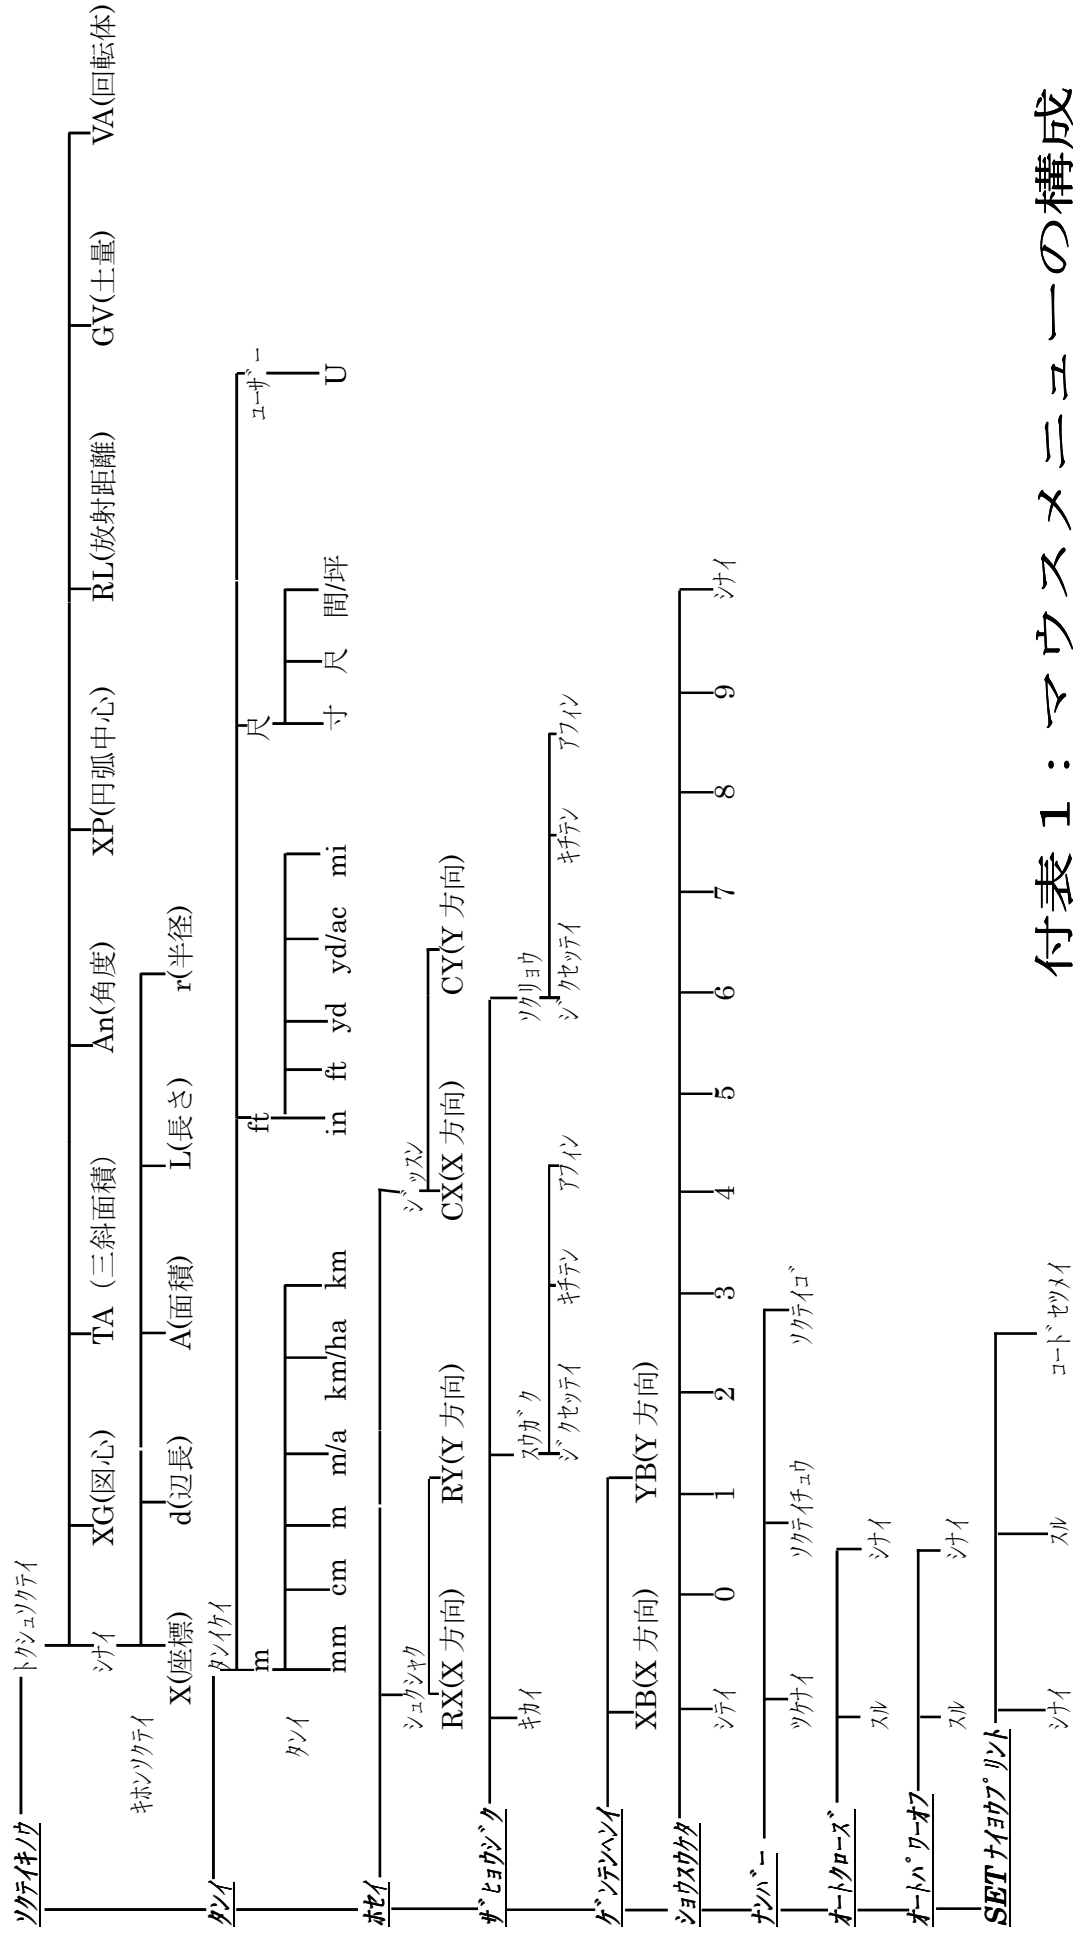

付表 1 : マウスメニューの構成

保存番号	C.P.1	C.P.2	C.P.3	C.P.4	C.P.5	C.P.6	C.P.7	C.P.8	C.P.9	C.P.10	C.P.11	C.P.12	C.P.13	C.P.14	C.P.15
特殊特定															
図心															
三斜面積															
角度															
円弧中心															
放射距離															
等高線															
回転体															
座標															
辺長															
面積															
長さ															
半径															
単位															
縮尺	補正 X														
	補正 Y														
座標系															
小数桁															
自動識別番号 (#)															
メモ															

角度単位種別 : 度分 度 gon ラジアン
 単位種別 : mm cm m m/a km/ha km in ft yd yd/ac mi 寸 尺 間/坪 U(ユ-ザ°単位)
 縮尺補正 : 縮尺 実寸
 座標系種別 : 機械 数学 測量
 自動識別番号 : つかない 測定中 測定後