

Ushikata Area-Curvimeter
エクスプラン
X-PLAN 360C

取扱説明書



はじめに

エクスプラン360Cを御利用頂きましてありがとうございます。

本測定器は X-PLAN360, X-PLAN360d, X-PLAN360i の多くのユーザー様から貴重な御意見を採用させて頂いておりますので、一層の機能向上と操作性の良さを実現しております。

本取扱説明書では、詳細な御説明の前に代表的な2つの使用例を提案致しております。実際に360Cを使用してまずこの2例を試して頂ければ、大体の操作方法は理解して頂けます。

また、360Cの有する機能と使い易さを十分に、そして正確に利用して頂けるように一度は最後までお読み下さるようにお願い申し上げます。

牛方商会

目 次

	Page
① 使用例 1	2
② 使用例 2	4
③ 装置説明	7
1. 構成	
2. 操作パネルのキー構成	8
④ 測定機能	10
1. 座標の測り方	
a. 座標系の種類	
b. 座標軸の定義方法	
-1) 原点 - X 軸指定方法	11
-2) 座標既知点指定法	12
-3) 図形対応座標の方法	13
2. 辺長の測り方	14
3. 面積の測り方	15
a. オートクローズ機能	
b. 直線補間機能	
4. 線長の測り方	16
5. 半径の測り方	17
⑤ 単位	18
1. 単位の種類	
2. 単位の選択方法	
3. ユーザ単位 (U) の使い方	19
⑥ 縮尺	20
1. 縮尺率の指定方法	
a. 縮尺補正	
b. 実寸補正	
c. 座標既知点からの自動計算	
2. 縦／横の縮尺が異なる場合の注意点	21
⑦ 自動番号 (ナンバリング) の機能について	22
1. 測定中のナンバリング	
2. 測定後のナンバリング	
⑧ 測定結果の累積・平均機能	23
⑨ 測定の操作	24
1. 測定モード (POINT MODE, CONTINUOUS MODE, ARC MODE)	
2. オートパワー・オフ機能	25
3. 条件設定のダイレクトモード	
4. プリント用紙の取付け方	
5. 測定操作の全体的な手順	26
⑩ 演算機能	27
⑪ その他の注意事項	28
⑫ 仕様	29

① 使用例 1


--- 面積を測る ---

右図の図形の面積を測ります。

(条件) 縮尺 : 1 / 200

単位 : m² (m)

小数点以下 2 桁まで求める。

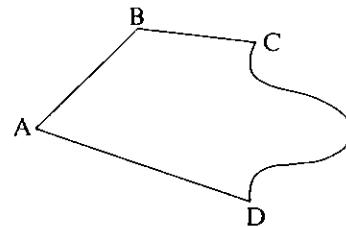

表示

操作手順

1. 必要ならプリンタを装着する。

2. スイッチ・オン

← / セツメイ プリント?
YES 290 NO

プリンタがある時の最初の画面

8.

プリンタがない時の最初の画面

◆ 条件設定のキー操作

まず測定条件を指定します。

3. SET キーを押す。

1 ソクテイキル V/N
リヒヨウ (X,Y) N

4. 座標は測定しないのでNOキーを押す。

1 ソクテイキル V/N
リヒヨウ (d) N

5. 辺長は不要なのでNOキーを押す。

1 ソクテイキル V/N
メンセキ (A) V

6. 面積は測るのでYESキーを押す。

1 ソクテイキル V/N
ナガサ (L) N

7. 長さは不要なのでNOキーを押す。

1 ソクテイキル V/N
ラジス (r) N

8. 半径は不要なのでNOキーを押す。

2 タン V/N
m V

9. 単位はm (m²)なのでYESキーを押す。他の単位シンボルが表示された場合はNOまたはYESキーで見送る。→ ⑤ 単位 (18ページ) 参照

3 オセイ V/N
シユクシヤクオセイ V

10. 縮尺補正を選択する (YESキーを押す) ことで次に縮尺率を入力できる。

シユクシヤク
RX 1.

11. 縮尺率の分母200を入力するため数字キー 2、0、0を押し、正しく入力できたらYESキーを押す。

ショウジョウ
RY 200.

12. この例では縦と横の縮尺が同じなので単に Y E S キーを押す。

6 ショウスウ ケタシテイY/N
ケタシテイ シナイ

13. 小数点の桁指定は 2 桁までなので " 2 " が現れるまで N O キーを押す。この場合は N O キーを 3 回押す。2 が現れたら Y E S キーを押す。3 桁目四捨五入。

7 ナンバー センタク Y/N
#ツケナイ Y

14. ナンバーセンタク（自動番号）はここでは使用しないので " ツケナイ " で Y E S キーを押す。
→ ⑦ 自動番号の機能について（22 ページ）を参照

0.

15. 条件設定完了。

◆ 測定のキー操作

これから図形の測定に入ります。P / N P キーを押して " プリントスル " にします。

A 点 -- S / P

16. トレースレンズの中心を A 点に合わせて S T A R T / P O I N T スイッチ（S / P スイッチ）を押す。

B 点 -- S / P

17. B 点にレンズの中心を動かす。直線 A B をなぞる必要はありません。

C 点 -- S / P

18. C 点で S / P を押す。（省略可）

C 点 -- C O N

19. C から D 点までは曲線なので連続モード（CONTINUOUS MODE）でなぞってゆくため C O N T I N U O U S スイッチ（C O N スイッチ）を押す。インジケータが赤く光る。

C 点 ~~ D 点

20. C 点から D 点までなぞる。

D 点 -- C O N

21. D 点から A 点は直線なので C O N スイッチを押して直線モード（ポイントモード）にする。インジケータが消える。

A 点 -- S / P

22. 開始点 A で S / P を押すとピピと音が 2 回鳴って測定が自動的に終了する。または、D 点で E N D キーを押すことも可能です。→ 直線補間機能（15 ページ）参照

23. 測定終了。面積結果がディスプレイとプリンタに表示される。単位シンボルは m となっていますが、これは m² の意味です。

(プリント結果)

END
A 21.37 m

② 使用例 2


--- 座標を測る ---

座標既知点 A, B を指定した後、3 点
 P_1 、 P_2 、 P_3 の座標を測ります。

(条件) 縮尺 : 既知点 A, B の座標で自動
 計算される。

単位 : m

座標系 : 数学軸 (X 軸 : 横、Y 軸 : 縦軸)
 小数点以下 2 桁まで求める。

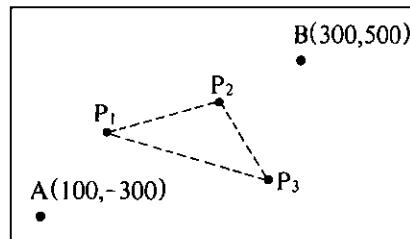

表示

操作手順

360C は使用例 1 が終わった段階で電源が OFF にな
 っているとします。

1. スイッチ・オン

キー N セツメイ プリント?
YES マヨ NO

プリンタがある時の最初の画面

0.

プリンタがない時の最初の画面

◆ 条件設定のキー操作
 測定条件を指定します。

2. S E T を押す。

1 ソクテイキノウ Y/N ハセキョウ (X,Y) N

3. 座標は測定するので Y E S を押す。

1 ソクテイキノウ Y/N ハセキョウ (d) N

4. 辺長は測定しないので N O を押す。

1 ソクテイキノウ Y/N ハセキョウ (A) Y

5. 面積は不要なので N O を押す。

1 ソクテイキノウ Y/N ハセキョウ (L) N

6. 長さは不要なので N O を押す。

1 ソクテイキノウ Y/N ハセキョウ (r) N

7. 半径も同様に N O を押す。

2 サイ	Y/N
m	Y

8. 単位の選択では前回の指定（ここでは使用例1）が必ず表示される。同じmを使用するのでYESを押す。

3 サイ	Y/N
シグマクホイ	Y

9. 縮尺率入力の要／不要を尋ねているが、この画面の縮尺は後で行う既知点指定で自動計算されるので無視する。単にSETキーを押す。

シグマク	
RX	200.

10. 同上の理由でSETを押し無視する。なお、表示されている200は使用例1の縮尺である。

シグマク	
RY	200.

11. SETを押し無視する。

4 サイヒヨウ	Y/N
スカガクシヤ	Y

12. 数学軸を使用するのでYESを押す。

シグマク サイ	ゲンテン
ホイント	シテ クタサギ

13. この座標軸の定義方法（原点-X軸指定）はここでは使用しないのでNOを押す。→④-1 座標の測り方

サヒヨウ サイ	ヒュウヨク
X1	0. m

14. A点の $x=100$ を入力するため 1, 0, 0, YESとキーを押す。

サヒヨウ サイ	ヒュウヨク
Y1	0. m

15. A点の $y=-300$ を入力するため 3, 0, 0, +/- YESとキーを押す。

サヒヨウ サイ	(X1,Y1)
ホイント	シテ クタサギ

16. このメッセージに従ってトレースレンズの中心をA点に合わせポイントする。

サヒヨウ サイ	ヒュウヨク
X2	0. m

17. B点の $x=300$ を入力する。3, 0, 0, YESと押す

サヒヨウ サイ	ヒュウヨク
Y2	0. m

18. B点の $y=500$ を入力する。5, 0, 0, YESと押す

サヒヨウ サイ	(X2,Y2)
ホイント	シテ クタサギ

19. 16と同様にトレースレンズの中心をB点に合わせポイントする。

X	ヒヨウ・シティ ニューヨーク
X3	0. m

20. この表示では 3 つ目の座標既知点があればその X 座標を入力する。この使用例では既知点は 2 個なので N O を押す。

6	ショウス クタシテイ Y/N
	ケタシテイ 279

21. 小数点の桁指定。ここでは使用例 1 と同じなので単に Y E S を押す。

7	ナンバー センタ Y/N
#ソクナイ	Y

22. 自動番号付け機能では見やすくなるように各測点に番号をつけましょう。N O を押して次の画面を選びます

7	ナンバー センタ Y/N
#ソクテイチュウニツクル H	Y

23. ここで Y E S を押すと各測点に番号がプリントされる
→ 自動番号の機能について (22 ページ) 参照

8.	
----	--

24. 条件設定終了。

◆ 測定のキー操作

これから座標測定に入ります。

P₁点 -- S / P

25. トレースレンズの中心を N₁点にあわせて S T A R T / P O I N T スイッチ (S / P スイッチ) を押す。

P₂点 -- S / P

26. 次に P₂点にレンズの中心を合わせて S / P を押す。

P₃点 -- S / P

27. P₃点をポイントする。

X	469.37 m
Y	205.16 m

例えば座標はこのように表示されます。

(プリント結果)


# 1.	
X	68.36 m
Y	-12.73 m
# 2.	
X	224.06 m
Y	263.46 m
# 3.	
X	469.37 m
Y	205.16 m

28. 測定終了。

- 注) 1. 条件設定の辺長指定画面 4 で Y E S キーを押せば各 2 点間の辺長が測定できます。(線長も同様です。)
2. 電源を off にすると指定した既知点と 3 6 0 C との位置関係(座標軸の定義)は無くなります。

③ 装置説明


1. 構成

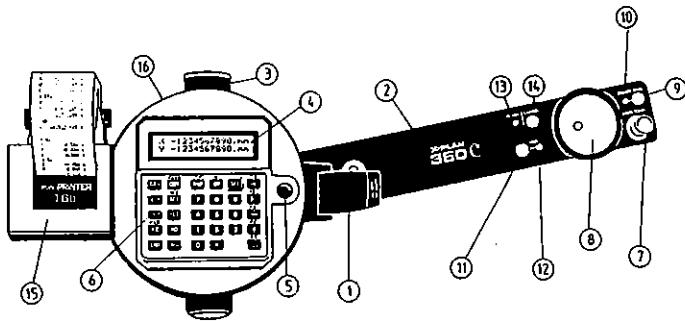

1. 電源スイッチ トレースアームを固定する役目をもつレバーで上げると電源 ON になる。
2. トレースアーム 上下方向に約 115 度回転し、約 380 mm 幅の測定が可能。測定中に上下の限界にくると警告メッセージが表示され、ピピピッと音がする。
3. ハイフリクションローラ 図面上の滑りを無くして正確な直進往復運動をさせる。
4. ディスプレイ 各種操作メッセージや測定結果を表示する。上下 2 行。
5. コントラスト調整 軽く押しながら左右に回すと見易いコントラストが得られる。
6. 操作パネル 各種キーで構成される。
7. スタート／ポイントスイッチ (S／Pスイッチ) 測定開始の指示と各測点のプロッティングを行う。本取扱説明書ではこのスイッチを押すことを “ポイントする” といっている。
8. トレースレンズ 大型偏心回転ルーペで見易くなっている。
9. コンティニュアススイッチ (CONスイッチ) 連続測定モード（曲線用）とポイントモード（直線用）の切り替えを行う。
10. コンティニュアスインジケータ これが赤く光っている時は連続モード（コンティニュアスモード）になっている。
11. アークスイッチ (ARCスイッチ) 円弧を測定するとき円弧上の中点付近でこのスイッチを押すと円弧モード（アークモード）となる。
12. アークインジケータ ARCスイッチを押して円弧モードになっているとき赤く光る。
13. READY インジケータ これが緑色に光っているときのみ各種スイッチ・キーの入力が可能。（レディ状態）

14. キャンセルキー
(CANキー)
- 直前に押したS/PキーやARCキーの入力をキャンセルしてそのまま測定を続行できる。
15. ミニプリンタ(MODEL:16b)
- 感熱式。このプリンタの有無は360Cが自動検知する。
16. ACチャージャー ジャック
- 充電用のACチャージャーを差し込む。充電しながらの測定も可能。

2. 操作パネルのキー構成

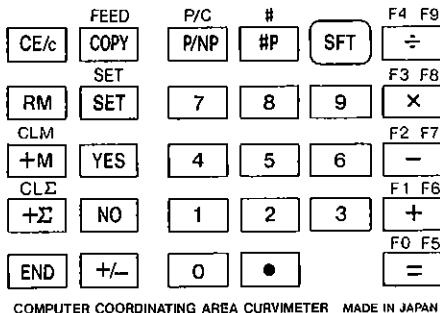

キーの中には一次機能と二次機能を持つものがあります。キーの表面に書かれているものが一次機能です。その上に赤字で書かれているものは二次機能でSFTキーと一緒に組み合わせて使います。例えば二次機能のFEEDはSFT,COPYと押すとFEED機能となります。二次機能のキーである目印としてFEEDと表します。

◆ 一次機能キー（単独機能）

C E / C

クリア／クリアエントリキー

1. 置数値クリア
2. エラー状態の解除
3. 測定の中止
4. プリントの中断

四則演算中に一度押すと置数値のみがクリアされ（クリアエントリ）、更にもう一度押すと演算自体が中断される。

R M

リコールメモリキー

+Mキーで加算された値を表示する。

+ M

プラスメモリキー

表示されている値を内部メモリ上で加算してゆく。

+ Σ

プラスシグマキー

測定結果を累積（加算）する。

詳細は、⑧ 測定結果の累積・平均機能（23ページ）参照。

E N D

エンドキー

測定を終了させる。更に押してゆくと表示される測定値の種類が変わる。E N D キーで表示される測定結果は次の測定のS / P キーが押されるまで保存される。

C O P Y

コピーキー

ディスプレイの表示内容をプリンタに印字する。計算や測定に影響を与えない。

S E T

セットキー

測定上必要な各種条件を指定する。押し続けると既に設定されている内容が表示される。

Y E S

イエスキーキ

ディスプレイ上の問い合わせに対し肯定する。

N O

ノーキー

1. ディスプレイ上の問い合わせに対し否定する。
2. 図形測定中に現れる測定値の種類を変える。
3. +Σキーで累積された値を参照する。

+ / -

プラスマイナスキー

表示値の符号を変換する。置数する場合は最後に押す。

例えば -100 は、 1、0、0、+/- と押す。

P / N P

ピーエヌピーキー

1. プリンタに印字する→印字しないを切り換える。
2. コンピュータにデータを転送する→転送しないを切り換える。

P

ナンバーキー

任意の置数位置を

1. プリンタに印字する。
2. コンピュータに転送する。

例えば、2、3、#P と押すと、#23. のように印字／転送される。

S F T

シフトキー

第二機能を呼び出すキー。

(÷ X - +)
(F1 F2 F3 F4)

四則演算キー

コンピュータと接続するときは自動的に下段のファンクションキー (FUNCTION KEY) になる。

=
(F0)

イコールキー

コンピュータと接続すると自動的に FUNCTION KEY "F0" となる。

0 ~ 9

置数キー

小数点キー

◆ 二次機能キー (SFTキーと組み合わせる)

C L M_z

クリアメモリキー
+Mキーによる累積値をゼロクリアする。

C L Σ_z

クリアシグマキー
+Σキーで累積した測定結果をゼロクリアする。

F E E D_z

フィードキー
プリンタ用紙の紙送りを行う（空白行）。このキーを押し続けると空白行を次々と打ち出す。

S E T_z

インターフェース・セットキー
コンピュータに接続するときに必要な通信条件（プロトコル）を指定する。プリンタを使用するときはこの通信条件は影響がない。

P / C_z

プリンタ／コンピュータ切り換えキー（ピーオアシー）
360C専用のミニプリンタ 16b やインターフェースケーブルは自動的に認識されるのでこのキーは特に必要はない。
360i用のプリンタ 16a やケーブルを使用するとき 360i と同じ要領でこのキーを使用して出力先を切り換える。

#_z

自動ナンバーキー
測定結果に目印として自動番号をつけるとき、その開始番号を指定する。⑦自動番号の機能について（22ページ）参照

F 5_z ~ F 9_z

ファンクションキー。コンピュータと接続するとき使用可。

④ 測定機能

360Cは 座標・辺長・面積・線長（長さ）・半径 の5種類を測定できます。

1. 座標の測り方

a) 座標系の種類

1. 数学座標系

4 サイヒョウジック Y/N
スウカヒョウジック Y

通常の数学で使用されているような座標系で横方向がX軸、縦方向がY軸になっている。

2. 測量座標系

4 サイヒョウジック Y/N
ソクリヨウジック N


測量学分野の測地座標系（子午線がX軸、真東方向がY軸）のように縦方向X軸、横方向がY軸になっている。

3. 機械座標系


4 サイヒョウジック Y/N
キカイヒョウジック N

電源 on 直後のトレースアームの方向が x 軸、それと直角方向（ローラ軸の方向）が y 軸で、その時のトレースポイント（レンズの中心）の位置が原点 (0, 0) となる。


軸方向や原点・原点偏移をユーザが指定することができなく、数学・測量座標の基になる座標系。

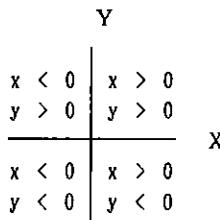

数学座標

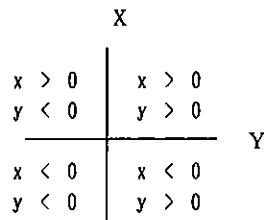

測量座標

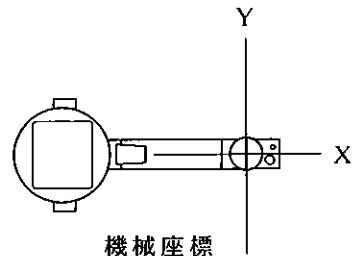


機械座標

b) 座標軸の定義方法 (数学・測量座標の場合)


座標値を測定するときには、360Cと図面との位置関係を対応付ける必要があります。それには次の3つの方法があります。

-1) 原点 - X 軸指定法

原点 O と X 軸上のプラス方向の点 P をポイントして X / Y 軸を定義するもの。原点には後から偏移値を与えて座標軸を平行移動させることができる。

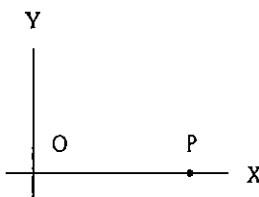

数学座標

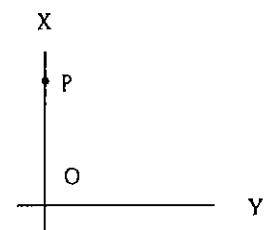

測量座標

表示

操作手順

4 サイヒヨウシテク
スカガクシテク
N

1. 例えば、数学座標を選ぶ。 YES を押す。

5 ケンテンヘンイ
XB
8. m

2. O 点をポイントする (S / P を押す)。

6 ケンテンヘンイ
XB
8. m

3. P 点をポイントする (S / P)。ここで P 点は O 点よりできるだけ離れているほうが良い。

例えば原点 O の位置を $(0, 0) \rightarrow (100, 500)$ のように偏移させるためには、

4. 1, 0, 0, YES と押す。


5 ゲンテンハイ
YB 0. m

5. 5, 0, 0, YESと押す。

-2) 座標既知点指定法

図面上で座標値が分かっている点を2点、または3点指定して座標軸を定義するもの。この方法はX・Y両軸方向の縮尺率が等しい場合のみ使用できる。

※ 縮尺率は既知点座標から自動的に計算されて設定される。(以前の値は無視される。) *

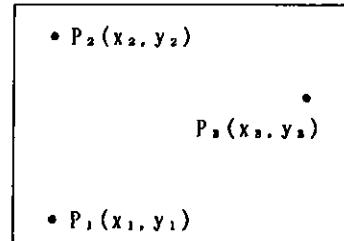

図面上の座標既知点

表示

操作手順

タクレッティ ゲンテン
ポイント タテ クダサイ

1. NO を押す。 → b-1) 原点-X軸指定法を無視する。

タヒヨウ シテイ ニュウリヨク
X1 0. m

2. P₁点のx座標 X₁を置数し、YESを押す。

タヒヨウ シテイ ニュウリヨク
Y1 0. m

3. Y₁置数、YESを押す。

P₁点 --- S/P

4. トレースポイントをP₁点に合わせS/Pを押す。

タヒヨウ シテイ ニュウリヨク
X2 0. m

5. X₂置数、YESを押す。

タヒヨウ シテイ ニュウリヨク
Y2 0. m

6. y₂置数、YESを押す。

P₂点 --- S/P

7. トレースポイントをP₂点に合わせS/Pを押す。

タヒヨウ シテイ ニュウリヨク
X3 0. m

8. X₃置数、YESを押す。

* 既知点が2点の場合はここでNOを押す。*

タヒヨウ シテイ ニュウリヨク
Y3 0. m

9. y₃置数、YESを押す。

P₃点 --- S/P

10. トレースポイントをP₃点に合わせS/Pを押す。
座標軸定義終了。


3点で定義する場合は、 (P_1, P_2) , (P_2, P_3) , (P_3, P_1) の3つの組み合わせで決まる座標軸位置と縮尺を単純平均して1つの確定座標軸と縮尺を計算しています。このとき、2つの既知点から決まる座標軸からもう1点のx, y座標値を眺めた場合、図上でxまたはy値が5mm以上ずれていると下記の警告メッセージが表示されますが、測定はそのまま継続できます。

** WARNING **
ヤヒヨウサオオキタル

----- 座標軸定義で大きな誤差が発生している。(続行可能)

-3) 図形対応座標の方法

個々の図形の2つの頂点で原点とX軸の方向を決めるやり方。右図の場合、測定開始の点Aが原点となり、次にポイントしたB点がX軸プラス方向の点となる。設定した原点偏移値はA点のx, y座標となる。

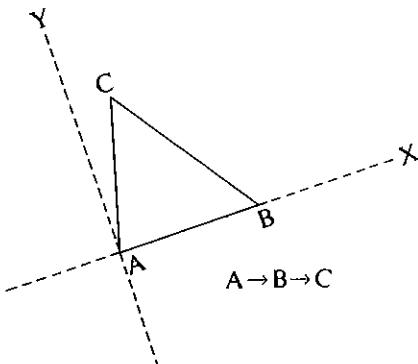

表示

操作手順

1. 数学座標または測量座標を選択する。

ジクセッティ カンテン
ポインツ シテ クタサイ

または

ヤヒヨウ シティ ニュウリヨウ
X1 0. m

2. 原点-X軸指定や座標既知点指定画面を無視するため S E T を押す。→ 図形対応座標となる

5 ケンテンハイ
XB 0. m

3. A点の原点偏移値x座標を入力する。“0”でよいときは単にY E Sを押す。

5 ケンテンハイ
yb 0. m


4. A点の原点偏移値y座標を入力する。表示のままよいときは単にY E Sを押す。

(図形の測定開始)

各図形毎に (ENDキーを押す毎に) 座標軸が定義される。

2. 辺長の測り方

右の各 2 点間の長さ（辺長）を測る場合で説明します。C D 間の辺長は曲線の長さ、E F 間の辺長は円弧の長さです。

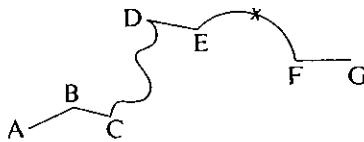

表示

操作手順

1 ソフトイカウ	Y/N
ヘンショウ	(d)

この表示で YES を押すと辺長が測定できる。

ヘンショウ	d
	0.74 m

1. A 点 -- S / P
2. B 点 -- S / P

A B 間の辺長はこのように表示される。以下同様。

3. C 点 -- S / P → 辺長 B C の出力
4. C O N キーを押して連続モードにし曲線を D 点までなぞる。D 点で再び C O N キーを押してポイントモードにし S / P キーを押す。※ここで S / P を押さないと辺長は E 点までつながります。※
→ 辺長 C D の出力
5. E 点 -- S / P → 辺長 D E の出力
6. 円弧 E F の中点付近で A R C キーを押す。（ARCモード）
7. F 点 -- S / P → 円弧長 E F の出力
8. G 点 -- S / P → 辺長 F G の出力

（測定終了）


- プリント結果の例 -

d	0.67 m
d	0.50 m
d	1.82 m
d	0.66 m
d	1.68 m
d	0.74 m

3. 面積の測り方

右の図形の面積を測ります。

測定開始点 : A 点

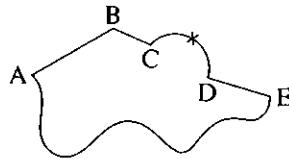

表示

操作手順

1 リターンキーワ 入力	Y/N
（A）	N

この表示で YES を押すと面積が測定できる。

1. A 点 -- S / P
2. B 点 -- S / P * 左回りに測定も可 *
3. C 点 -- S / P

入力	A -1103.06 m
----	--------------

例えば測定途中の表示はこのようになっています。この値は便宜上表示しているもので特に意味はありません。


4. 円弧 C D の中点付近で ARC を押す。 (ARC モード)
5. D 点 -- S / P
6. E 点 -- CON * ここで CON を押す前に
S / P を押す必要はない *
7. E 点から A 点までの曲線を正確になぞる。
8. A 点まで来ると自動的に測定が終了する (ピッピッという音がする) ので END キーを押す必要はない。
→ オートクローズ機能
9. 面積結果の表示例。
単位は m と表示されていますが、 m² の意味です。

a) オートクローズ機能

面積測定の指定があるときは (他に座標・辺長・長さ・半径測定の指定があってもよい) 、上の例のように測定開始点の付近 (0.5mm 以内) に戻ると自動的に測定が終了します。どこから測定を開始したか分からなくなても安心です。


b) 直線補間機能

A, B, C, … と測定して最後の点 F と開始点 A の間が直線のときは A 点に戻らずに F 点で END キーを押しても 360 K が自動的に F A 間を直線で補完します。

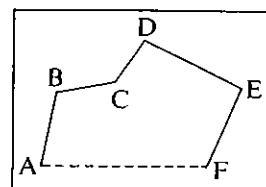

4. 線長の測り方

辺長（14ページ）と同じ图形で説明します。ここでいう線長とは A G 間の長さのことと、各辺長の和になります。

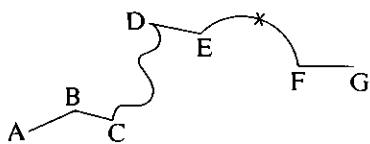

表示

操作手順

1 リクテ付ノウ
ナガサ (L) N

この表示で YES を押すと線長が測定できる。


測定の要領は辺長の場合とほぼ同じです。

1. A 点 -- S / P
2. B 点 -- S / P
3. C 点で CON キーを押して連続モードにし曲線を D 点までなぞる。D 点で再び CON キーを押してポイントモードにする。D 点で S / P を押す必要はない。
4. E 点 -- S / P
5. 円弧 E F の中点付近で ARC キーを押す。 (ARC-ト)
6. F 点 -- S / P
7. G 点 -- S / P
8. END キーを押して測定終了。

(プリント結果の例)

END
L 1683.40 m


※ C, D 点で S / P を押す必要がないのは 2 点で辺長を区切る必要がないからです。※

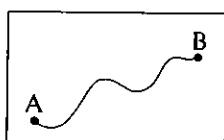

※ 左図のように測定開始点から曲線になっている場合は CON を押して連続モードにしておいてから A 点で S / P を押すほうがその逆の手順 (S/P → CON) よりも便利です。※

5. 半径の測り方

A R C モードは円弧を3点で定義でき、そのとき半径も自動計算します。右図を例にして説明します。

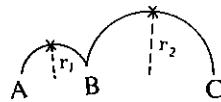

表示

操作手順

1 リクテイキワ ルンゲ	Y/N
(r)	N

この表示で Y E S を押すと半径が測定できる。

1. A 点 -- S / P
2. 円弧 A B の中点付近で A R C を押す。 (ARC キー)

ルンゲ r ディスプレイ	■
-----------------	---

A R C モードになっているときの表示。

3. B 点 -- S / P → R_1 の出力
4. 円弧 B C の中点付近で A R C を押す。 (ARC キー)
5. C 点 -- S / P → R_2 の出力

(測定終了)

プリント結果

```
r      8.78 m
r      16.78 m
END
```

X _A	41.51 m
Y _A	33.27 m

座標も測定しているときは左記のような表示が現れます
この中点付近の座標 (X_A, Y_A) の "A" は ARC を意味しています。

※ 半径を測定しないときも ARC キーは円弧の3点定義に利用できます ※


⑤ 单位

1. 単位の種類

単位系	長さ単位	面積単位
メートル系	mm cm m km	mm ² cm ² m ² a(are) ha km ²
イングリッシュ系	in ft yd mi	in ² ft ² yd ² ac(acre) mi ²
昔の単位	寸 尺 間	寸 ² 尺 ² 坪
特殊単位	ユーザ単位(U)	ユーザ単位(U ²)


- ◇ 面積単位の2乗はプリンタやディスプレイ上に表示されません。
- ◇ ディスプレイ上で単位が km / ha のように表示されている場合は長さ単位が km 、面積単位が ha で計算されるという意味です。

2. 単位の選択方法

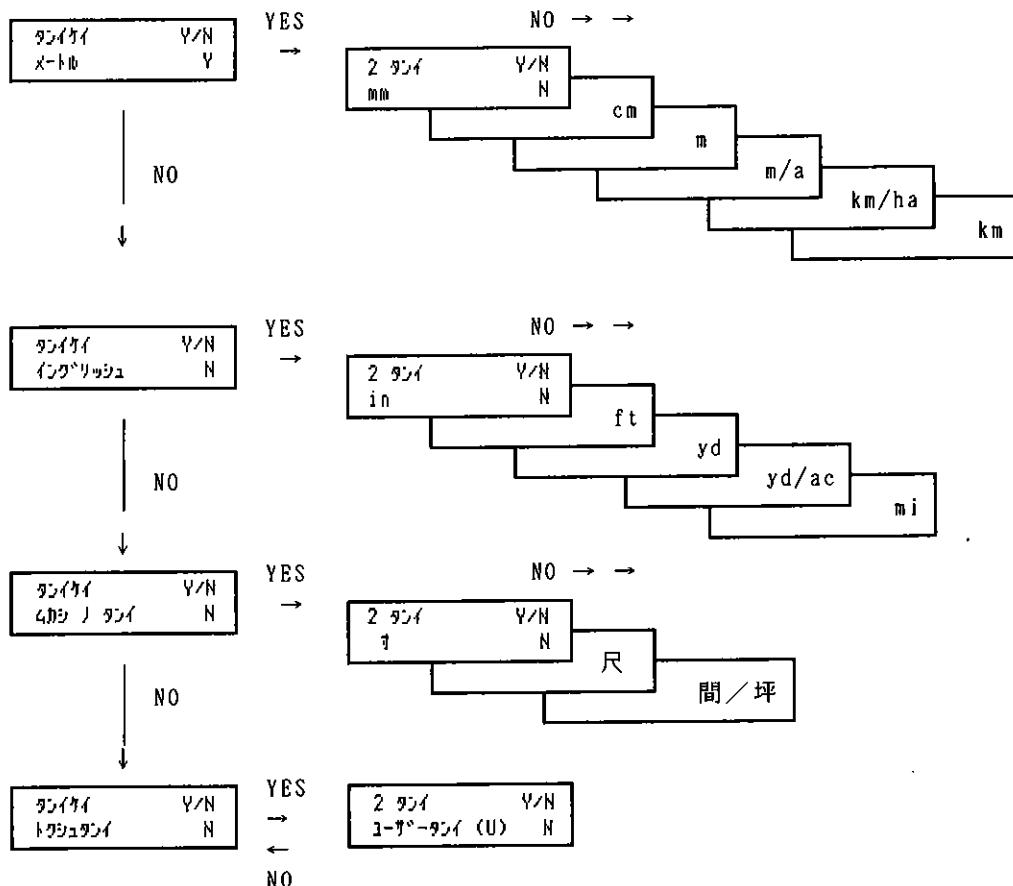

単位シンボルは上図のような順序で表示されます。1つの単位を選択するときにはそれが属する単位系をまず指定し、それから個々の単位を選び出す手順になっています。

例えば単位 m の表示から出発して単位 ft を選び出す手順は次のようにです。

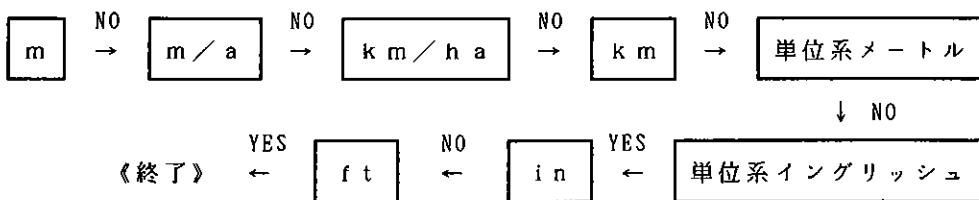

3. ユーザ単位 (U) の使い方

上記 1 の表にない単位を使用する場合に利用できる機能です。

ユーザ単位 (U) は長さ 1 mm に対する換算係数を入力します。

例えば 1 海里 = 1 852 m = 1.852 × 10⁶ mm ですので、
1mm は 0.000000540 海里となり、これが入力すべき換算係数になります。

表示	操作手順
タンケイ トクショウタニ Y/N Y	1. 特殊単位系を選ぶ。 YES を押す。
2. タンケイ 1-タ-ンケイ (U) N	2. YES を押す。
タンケイタニ U 1.	3. 換算係数 0.00000054 を入力する。
タンケイタニ U 0.00000054	4. YES を押す。 完了。

⑥ 縮 尺

1. 縮尺率の指定方法

図面の縮尺（または拡大）を指定する方法には3種類があります。

a. 縮尺率（拡大率）の入力 ----- 縮尺補正

3. オセイ シユクシャクオセイ	Y/N Y
---------------------	----------

b. 図面上の基準長を測定する ----- 実寸補正

3. オセイ シラッスンオセイ	Y/N N
--------------------	----------

c. 座標既知点からの自動計算 ----- 使用例2参照。縦／横が同縮尺の時使用。

上記 b. cどちらの場合も、計算された縮尺率はaの入力方法で後から参照できます。

a. 縮尺補正

図面の縮尺率の分母を入力する方法です。例えば、 $1/100$ の場合は分母の 100 を入れます。拡大率（顕微鏡写真のように）の場合は、例えば 10 倍のときは $1/0.1$ と考えて 0.1 を入力します。

表示

操作手順

3. オセイ シユクシャクオセイ	Y/N N
---------------------	----------

1. 縮尺補正を選ぶ。YESを押す。

シユクシャク RX	200.
--------------	------

2. 前回使用の縮尺率分母（X軸方向）が表示される。
例として 100 YES を入力。


シユクシャク RY	100.
--------------	------

3. X軸方向と同じ縮尺率分母が表示される。Y軸方向
もX軸と同じならば単にYESを押す。異なるときはY軸方向の縮尺率分母を入力する。

b. 実寸補正

図面上の基準長（参照距離）を測定して
縮尺率を自動計算する方法です。

左図の例では、1000mの参照距離が図面上に示されています。この線分を 360 C で測定すると縮尺率が自動計算されます。

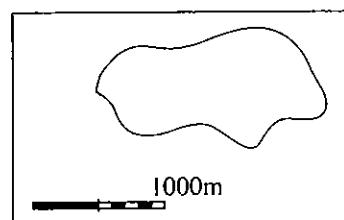

表示

操作手順

3. ホセイ ジッスンホセイ	Y/N N
-------------------	----------

1. 実寸補正を選ぶ。YESを押す。

ジッスンホセイ(X) CX	1. m
------------------	------

2. 今から測定する参照距離 1000 m を入力する。
1000 YES とキー入力する。

ジッスンホセイ(X)シテ ホイント シテ クタサイ

3. 参照距離の左端（始点）にトレースポイントを合わせて S/P を押す。

ジッスンホセイ(X)シテウテン ホイント シテ クタサイ

4. 参照距離の右端（終点）で S/P を押す。
※右端が始点、左端が終点でもよい※

ジッスンホセイ(Y) CY	1000. m
------------------	---------


5. 単に YES を押す。
※ Y 軸方向（縦方向）にも異なる参照距離が示されている場合は更に同じことを続ける。※

以上で参照距離と図面上の長さが対応できたので自動的に縮尺率が計算されます。

2. 縦／横の縮尺が異なる場合の注意点

図面が右図のような縮尺をもっている場合は RX=100, RY=200 と 360 C に指定する必要があります。

座標軸と縮尺の方向は同じです。

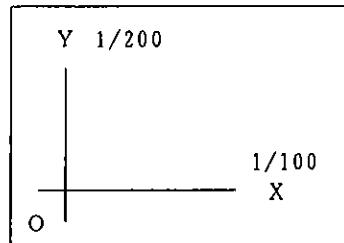

- 面積だけを測定するときは、仮に RX=200, RY=100 と逆に指定しても面積結果は原理的に同じになります。360 C を置く位置や軸の方向に面積計算は影響されません。
- 辺長、線長、座標を測定するときは必ず座標軸の指定（原点 - X 軸指定法）を行わないとエラーになります。→ エラーメッセージ
X 軸、Y 軸は各縮尺の方向も指定しています。
- 半径は測定できません。→ 同上エラーメッセージが表示される
- A RC キーは使用できません。→ 同上エラーメッセージが表示される
※縦・横の縮尺が異なるときは円は実際には円ではないので A RC は無効となっています。※

** WARNING **
RX ト RY が ちがう

⑦ 自動番号(ナンバリング)の機能について

a. **7 ナンバー センタ N
#ワクテイユウ ニ ワカル H**

測定中に付ける

b. **7 ナンバー センタ N
#ワクテイゴ ニ ワカル N**


測定後に付ける

c. **7 ナンバー センタ N
#ワクナイ N**

付けない

a. 測定中のナンバリング

右図の測点を A, B, C … とポイントし (S/Pを押し)、各点に与えられた番号をプリント(コンピュータ出力)する場合は次のようにします。

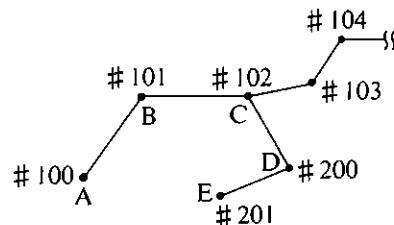

1. 1、0、0、#₂ と押して開始番号を入力する。省略すると開始番号は1になる。番号は自動的に+1される。

(プリント例)

2. A点 -- S/P … #100 の出力
- B点 -- S/P … #101 の出力
- C点 -- S/P … #102 の出力

# 100.	X	0.000 m
	Y	0.000 m
# 101.	X	1.300 m
	Y	0.000 m
	d	1.300 m

3. 2、0、0、#₂ と入力する。開始番号が200になる。

# 102.	X	2.089 m
	Y	-1.136 m
	d	1.383 m

4. D点 -- S/P … #200 の出力
- E点 -- S/P … #201 の出力

# 200.	X	1.627 m
	Y	-2.140 m
	d	1.105 m


このように操作すると右図のようなプリント結果が得られます。各測点に番号を自動発番できますのでデータの整理等に役立ちます。

# 201.	X	0.792 m
	Y	-1.601 m
	d	0.994 m

※ ENDキーを押すと開始番号は1に戻ります。※

b. 測定後のナンバリング

右の図形の面積を順に測り、測定結果と与えられた番号をプリント(コンピュータ出力)する場合は次のようにします。

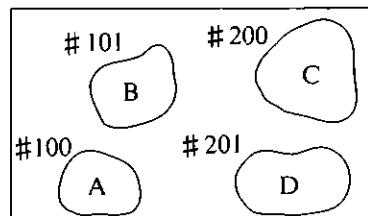

1. 1、0、0、#₂ と押す。開始番号が100になる。

2. 面積Aを測る。… #100 面積値の出力
面積Bを測る。… #101 面積値の出力

3. 2、0、0、#₂ と押す。開始番号が200になる。

4. 面積 C を測る。 … #200 面積値 の出力
 面積 D を測る。 … #201 面積値 の出力

(プリント例)

※ 電源を切ると開始番号は 1 に戻ります。※

- ※ 測定中・測定後、どちらのナンバリングのときも、
 単に #₂ を押すと今自動番号 が何番になってい
 るかが分かります。※
- ※ #キー(一次機能)では任意の番号をプリントで
 き、この自動番号機能には何の影響も与えません。※

END
 # 100.
 A 3.1 m

END
 # 101.
 A 3.5 m

END
 # 200.
 A 5.5 m

END
 # 201.
 A 4.2 m

⑧ 測定結果の累積・平均機能


+Σキーで面積・辺長・線長・半径・座標
 のうち、一種類を累積・平均できます。

累積・平均できる測定結果の種類は第一回
 目に +Σ を押したときに決まります。

右図の3個の面積を累積する場合を例にと
 って説明します。

表示

操作手順

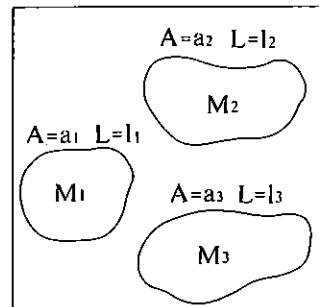

1. M₁の面積・線長を測定する。

A a₁ m

2. 面積値 a₁ の表示。
 長さ l₁ が表示されている場合は END を押して
 面積を表示する。

3. +Σ を押す。 -- a₁ を累積

4. M₂の面積・線長を測定する。

A a₂ m

5. 面積値 a₂ の表示。
 長さ l₂ が表示されている場合は END を押して
 面積を表示する。

6. +Σ を押す。 -- a₂ を累積
 ※ ここで長さ l₂ が表示されていると +Σ は押すこ
 とが出来ない ※

7. M₃の面積・線長を測定する。

A

a₃ m8. 面積値 a₃ の表示。9. +Σ を押す。 -- a₃ を累積10. この結果 累計 = a₁ + a₂ + a₃ 平均 = 累計 / 3
累計回数 = 3 回 となる。

◆ NO キーを押すと結果を見ることが出来ます。

ハイド
ΣA 1138.916 m

NO

ハイド
n 3.

NO

ハイド
ΣA 3416.747 m

(平均)


(累計回数)

(累計)

※ +Σ は同じ測定結果には一度だけ有効です -- 二重累積の防止機能
※ C L Σ₂ で累積結果をゼロクリアできます。

◎ ドーナツ型面積の測り方

大きい方の面積を測り +Σ を押します。
次に小さな方の面積を測り、 +/- キーで
符号を変換したあと +Σ で累積します。

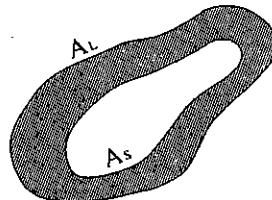

$$\text{面積} = A_L - A_S$$

⑨ 測定の操作

図形の輪郭を測定するために次の 3 つの測定モードが用意されています。

1. 測定モード

- a. ポイントモード 直線輪郭の頂点を S / P スイッチ
(POINT MODE) でポイントする方法。 → (S / P)
- b. 連続モード 曲線輪郭をなぞるとき使用する。 → (C O N)
(CONTINUOUS MODE)
- c. アークモード 円弧を 3 点で定義するとき使用する。 → (A R C)
(ARC MODE)

※ 連続モードで座標を測定するとき、座標値(X, Y)はディスプレイには表示され
ますがプリンタには印字されません（コンピュータには出力します）。※

2. オートパワーオフ機能

電源を on にしたまま 20 分放置すると自動的に off になります。但し測定中 (S / P を押してから END を押すまで) になっているときはこの機能は働きません。

電源 off になっても設定した条件等は全て保存されていますが、座標軸の定義だけは無くなります。

3. 条件設定のダイレクトモード

”条件設定画面番号(1～7)” SET と押すと必要な条件設定画面までジャンプすることができます。

4 サビヨウジヤク Y/N
スカガクシヤク Y

例えば 4 SET と押すとこの座標軸定義画面が現れます。

1	測定機能選択
2	単位選択
3	縮尺指定
4	座標軸定義
5	原点偏移指定
6	小数点位置指定
7	自動番号選択

↑
条件設定画面番号

4. プリンタ用紙の取付け方

1. 新しいロールペーパーの先をプリンタに差し込む。

2. FEED (SFT + COPY)を押し続けるとプリンタは空行を打ち続けるので少しロールペーパーを押して噛み込ませる。

[注) SFTキーを一度押した後 COPYキーを押し続けること — FEED機能

3. ロールペーパー本体に支持棒を挿入してプリンタに取り付ける。

※ このプリンタ用紙は感熱式で、印字できるのは表面だけです。裏面は印字できませんので取り付ける方向にご注意下さい。※

5. 測定操作の全体的な手順

これまでの内容も含めて全体的に画面の現れる順序を説明します。

表示

操作手順

(プリント付きの開始画面)

キー / ノ セツメイ プリント?
YES ↳ NO

↓ N O

SETJ ナイヨウ プリント?
YES ↳ NO

↓
↓

(プリントなしの開始画面)

0.

↓

(条件設定画面)

- 1. 測定機能選択
- 2. 単位選択
- 3. 縮尺指定
- 4. 座標軸定義
- 5. 原点偏移設定
- 6. 小数点桁指定
- 7. 自動番号選択

↓

0.

↓

図形測定

--

↓

四則演算

--

1. 電源ON

2. YES を押すと全てのキーの簡単な説明がプリントされる（通常は不要）。プリントを中断するときは CE/C を押す。不要の時は NO, CE/C, SET のうちどれかひとつのキーを押す。

3. YES を押すと現在 360C に設定されている条件をプリントする。同じ条件ならば直ちに図形測定に入れる。但し座標軸定義は前回のものは使用出来ない。

4 SET を押すと座標軸定義画面までジャンプできる

4. レディ画面。(READY MODE)

5. SET を押す。条件設定に入る。

6. 左記 7 種類の条件を選択する。前回の内容（表示された内容）と同じならば SET でどんどん見送ってよい。

選択の途中からでも図形の測定操作に入れる。例えば 縮尺指定 (3) のあと他の条件が同じならばすぐに図形測定を開始してよい。

※ P/NPキーを押して必要なときだけプリントできる ※

7. レディ画面。(READY MODE)

8. 座標・面積・辺長・線長・半径の内、必要なものだけを測定。

9. 加減乗除の計算ができる。上記 8 の測定結果を使って更に計算も可能。測定の後でなくても電卓のように使用できる。

10. 電源OFF。

座標軸定義・累積値 (+Σ) 以外は保存される。

⑩ 演算機能

(360Cの四則演算機能はコンピュータと接続するときは使用できません。四則演算キーはコンピュータ接続の時 FUNCTION KEY として使います。)

以下の説明のため次のように定義します。

測定結果 (ENDで表示) 累積結果 (NOで表示)

A = 面積	X = 平均	M = +M キーによるメモリ
L = 線長	n = 測定回数	値。RM キーで表示。
d = 辺長	Σ = 累計	# = # で呼び出す自動番号
r = 半径		

演算キーの使い方

$$\left(\begin{array}{l} \text{置数} \\ A, L, d, r \\ \bar{x}, n, \Sigma \\ M, \# \end{array} \right)$$

■ ■ ■ ■ ■

$$\left(\begin{array}{l} \text{置数} \\ A, L, d, r \\ \bar{x}, n, \Sigma \\ M, \# \end{array} \right)$$

■ 演算結果
(被演算数 ...)

(被演算数)

(演算子)

(演算数)

- のところで更に演算子キーを押して連続演算できます。
- +M キーは 被演算数・演算数・演算結果の全てに有効に働きます。
- の前に置数しなかった場合は：
 - 足し算／引き算のとき -- 演算数 = 0 となりまして計算しません。
 - かけ算／わり算のとき -- 演算数 = 表示値 となりまして計算しません。
- 小数点の位置は条件設定で指定した桁数で表示されます。演算結果は被演算数の全桁を計算し、四捨五入して結果を表示します。
- C E / C は1回目で置数のみをクリアし(クリアエンドトリ), 並側計算を中断します(オールクリア)。

⑩ その他の注意事項

- 原因不明の理由で動作不良になったときはメモリの初期化を行うと回復するときがあります。例えばディスプレイに不良の文字が現れたときなどです。

初期化手順 -- C E / C を押しながら電源ONする

- マグネットシートの上でも使用可能です。
- バッテリ充電完了後（約8時間）は劣化を防ぐためACチャージャーを外して下さい。
- X-PLAN360C 専用のミニプリンタ16bとインターフェースケーブルには自動検知機能が働きますが、X-PLAN360i 専用のミニプリンタ16aとケーブルにはこの機能がありません。この異なる組み合わせでは360Cを使用しないようお願い致します。
- 360Cが動く画面の上には歯やゴミがあると測定精度が悪くなりますのでご注意下さい。
- 付属品のゲージテンプレートは熱や湿気で伸縮しにくい材質でできており、また正確な10cm四方の正方形が印刷されています。適宜これで精度をご確認下さい。面積、線長の誤差が0.1%以内でしたら良好です。
- プリンタ用紙は感熱式ですので熱や湿気で自然に変質することがあります。測定結果の長期保存には別途コピーを取られることをお奨めします。また、予備ロールペーパーの保存にも温度・湿気の高いところは不適です。

④仕様

ディスプレイ	L C D 16桁 X 2行
測定範囲	上下方向 380 mm 左右方向 100000 mm
分解能	0.05 mm
精度	0.1%以内の誤差（面積／長さ：付属のゲージテンプレートを使用）
内蔵インターフェース	R S 2 3 2 C 準拠、全二重
電源	充電式 NiCd 電池 付属の A C チャージャーで充電：約 8 時間 満充電後連続使用時間：約 20 時間（プリンタなしの時）
寸法	本体：160 x 367 x 47 mm ケース：198 x 414 x 66 mm
重量	約 1 kg
付属品	取扱説明書 A C チャージャー ゲージテンプレート ケース
オプション	ミニプリンタ 16 b インターフェースケーブル (長さの種類：2 m / 5 m / 10 m)



牛方商会

146 東京都大田区千鳥2-12-7
TEL.03(3758)1111(代表) 03(3750)0242(代表)